

Руководство по эксплуатации

Версия 1.1

Токарно-винторезный станок

OPTID180x300VARIO



Храните для дальнейшего использования!

Содержание

1	Безопасность.....	4
1.1	Указания по безопасности.....	5
1.1.1	Классификация опасностей.....	5
1.1.2	Другие знаки.....	6
1.2	Назначение станка.....	6
1.3	Опасность, которую может представлять станок.....	7
1.3.1	Запрещающие, предостерегающие и указывающие знаки.....	8
1.4	Защита тела оператора.....	8
1.5	Безопасность во время работы.....	8
1.5.1	Отключение и остановка станка.....	9
2	Монтаж.....	10
2.1	Комплект поставки.....	10
2.2	Хранение.....	10
2.3	Установка.....	10
2.3.1	Требования к месту установки.....	10
2.3.2	Строповка.....	10
2.3.3	Установка.....	10
2.4	Запуск в эксплуатацию.....	11
2.4.1	Очистка и смазка.....	11
2.4.2	Опциональные дополнительные принадлежности.....	12
3	Обслуживание.....	13
3.1	Безопасность.....	13
3.2	Основные узлы и органы управления.....	13
3.3	Токарные резцы.....	14
3.3.1	Углы токарного резца.....	15
3.4	Установка инструмента.....	16
3.5	Зажатие заготовки в токарном патроне.....	17
3.5.1	Замена кулачков токарного патрона.....	18
3.5.2	Присоединительная поверхность шпинделья.....	18
3.6	Включение и выключение станка.....	19
3.6.1	Переключатель направления вращения станка.....	19
3.7	Установка числа оборотов.....	19
3.7.1	Изменение диапазона числа оборотов.....	20
3.8	Точение коротких конусов.....	20
3.9	Точение длинных конусов.....	21
3.10	Поперечное точение и отрезка.....	22
3.11	Нарезание резьбы.....	23
3.11.1	Автоматическое нарезание резьбы.....	23
3.12	Установка подачи и шага нарезаемой резьбы.....	24
3.12.1	Включение подачи.....	25
3.13	Общие указания по работе.....	25
3.13.1	Охлаждение зоны резания.....	25
4	Скорость резания.....	26
4.1	Выбор скорости резания.....	26
4.2	Факторы, влияющие на скорость резания.....	26
4.3	Таблица режимов резания.....	27
5	Уход.....	28
5.1	Безопасность.....	28
5.2	Проверка и техобслуживание.....	28
5.3	Ремонт.....	31
5.4	Передняя бабка и привод.....	32
5.5	Суппорт.....	33
5.6	Фартук.....	34
5.7	Станина.....	34
5.8	Задняя бабка.....	35
5.8.1	Перечень деталей.....	36

6	Технические характеристики.....	39
6.1	Электрические характеристики.....	39
6.2	Механические характеристики.....	39
6.3	Габаритные размеры.....	39
6.4	Смазочные материалы.....	39
6.5	Условия среды.....	39
6.6	Уровень шума.....	39
7	Устранение неисправностей.....	41
7.1	Возможные неисправности токарно-винторезного станка.....	41
8	Приложение.....	42
8.1	Авторское право.....	42
8.2	Термины / Глоссарий.....	42
8.3	Обратная связь.....	43
8.4	Сертификат соответствия CE.....	44

1

Безопасность

Соглашение о терминах

 дает дополнительные указания

 требует от Вас действий

О перечень

Эта часть Руководства по эксплуатации

- О бъясняет Вам значение и порядок использования этого Руководства по эксплуатации и содержит предостерегающие указания,
- О определяет установленную сферу применения токарно-винторезного станка,
- О предостерегает Вас от опасностей, которые могут возникать при несоблюдении этого Руководства по эксплуатации и угрожать Вам и другим людям,
- О информирует Вас о том, как нужно избегать опасности.

Руководство по эксплуатации дополняют

- О соответствующие нормативные и производственные документы,
- О требования по технике безопасности,
- О запрещающие, предостерегающие и указывающие таблички, а также предостерегающие знаки на токарно-винторезном станке.

При установке, работе, техобслуживании и ремонте токарно-винторезного станка нужно соблюдать соответствующие Европейские нормы.

В странах, в которых продолжает действовать национальное законодательство, нужно применять нормы национального законодательства.

В случае необходимости, перед запуском токарно-винторезного станка в эксплуатацию нужно провести соответствующие мероприятия для соблюдения национальных норм и правил.

ХРАНИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЮ ВСЕГДА РЯДОМ С ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫМ СТАНКОМ.

ИНФОРМАЦИЯ



При возникновении проблем, неразрешимых с помощью этого Руководства, обращайтесь по следующему адресу:

Optimum Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt
Telefax +49 (0) 951 - 96 555 - 99

ООО ТПКФ «Планета Сервис-К»

49999, Украина
г. Днепропетровск
ул. Дзержинского, 29, 3 этаж

тел./факс: +38 (056) 375-43-21

1.1 Указания по безопасности

1.1.1 Классификация опасностей

Мы делим указания по безопасности на несколько разделов. Таблица даст Вам представление о знаках опасности, их значении и (возможных) последствиях опасных ситуаций.

Знак	Значение	Описание
	ОПАСНОСТЬ!	Непосредственная опасность, ведущая к серьезным ранениям людей или к смерти.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Риск возникновения опасности, ведущей к серьезным ранениям людей или к смерти.
	ОСТОРОЖНО!	Опасные или рискованные действия, которые могут привести к ранениям людей или повреждению имущества.
	ВНИМАНИЕ!	Ситуация, которая может привести к повреждению станка и обрабатываемого изделия, а также к другим убыткам. Риска ранения людей нет.
	ИНФОРМАЦИЯ	Указания по применению и другие важные / полезные сведения. Никаких опасных или неприятных последствий для людей или предметов.

На конкретные опасности указывают следующие знаки:



Общая опасность



Необходимо оповещение



Повреждение руки

или



Опасное напряжение тока

Вращающиеся части

1.1.2 Другие знаки



Отпирание запрещено!



Вынуть вилку из розетки!



Использовать защитные очки!



Использовать наушники!



Использовать защитные перчатки!



Использовать защитную обувь!



Использовать защитный костюм!



Переключать только после остановки!



Берегите окружающую среду!



Наш адрес

1.2 Назначение станка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При использовании станка не по назначению:

- * может возникнуть опасность для персонала,
- * может быть поврежден станок и иные материальные ценности,
- * может быть нанесен ущерб функциональным возможностям станка.

Конструктивные особенности станка не позволяют использовать его во взрывоопасной среде.

Данный станок является универсальным токарно-винторезным станком и предназначен для продольного и поперечного точения заготовок из круглого, 3-, 6- или 12-гранного металлократа и литых заготовок, также заготовок из пластмасс или похожих по механическим свойствам материалов. Запрещено обрабатывать на станке пылеобразующие материалы, например древесину, Teflon ® и т.д., а также агрессивные или ядовитые материалы.

Установка и эксплуатация станка возможна только в сухих вентилируемых помещениях.

Ненадлежащее использование! Использование станка не по назначению, а также нарушение правил техники безопасности, исключают возмещение производителем возможных убытков и влечет за собой прекращение действия гарантийных обязательств на станок.

Любые конструктивные или технические изменения станка, произведенные без надлежащим образом оформленного разрешения фирмы Optimum Maschinen GmbH, освобождают ее от всяких гарантийных обязательств.

Частью добросовестного использования станка является соблюдение Вами следующих положений:

- О использование станка только в пределах его возможностей,
- О соблюдение требований Руководства по эксплуатации,
- О проведение работ по техническому обслуживанию станка. гз= „Технические характеристики“ на стр. 39

Для достижения оптимальной производительности необходим правильный подбор инструмента, числа оборотов, подачи и глубины резания, а также метода охлаждения зоны резания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование станка не по назначению может привести к самым тяжелым последствиям.

Изменение конструкции и режимов работы токарно-винторезного станка запрещены! Это может привести к поломке станка и травмированию людей.

1.3 Опасность, которую может представлять станок.

Данный токарно-винторезный станок подвергался тщательной проверке на безопасность.

Его конструкция соответствует современному уровню техники и всем требованиям к безопасности подобного оборудования, однако остается риск, связанный с

- О высокой скоростью вращения,
- О вращающимися частями,
- О электрическим током.

Конструктивные особенности станка и соблюдение требований техники безопасности сводят этот риск к минимуму.

Работа и уход за токарно-винторезным станком недостаточно квалифицированным персоналом могут привести к ошибочным действиям и ненадлежащему обслуживанию, став таким образом причиной возникновения опасных ситуаций.



ИНФОРМАЦИЯ

Весь персонал, связанный с установкой станка, запуском его в эксплуатацию, работой на станке, техническим обслуживанием и уходом за станком должен

- О иметь необходимую квалификацию,
- О соблюдать требования данного Руководства по эксплуатации.

При использовании станка не по назначению

- О может возникнуть опасность для персонала,
- О может быть поврежден станок и иные материальные ценности,
- О может быть нанесен ущерб функциональным возможностям станка.



При уходе за станком и проведении его технического обслуживания отключение станка от электросети обязательно.

Для работ с электрооборудованием станка требуется следующая квалификация:

- О работы производит только имеющий соответствующую квалификацию электрик или проверка электриком перед подачей напряжения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Работа на станке с неисправными защитными устройствами запрещена.

1.3.1 Запрещающие, предостерегающие и указывающие знаки

O

ИНФОРМАЦИЯ

Все запрещающие, предостерегающие и указывающие знаки должны быть разборчивыми.
Постоянно следите за этим.

1.4 Защита тела оператора

При определенных работах вы нуждаетесь в защите своего тела с помощью специальных защитных средств.



Защищайте ваше лицо и глаза: при всех работах, могущих вызвать повреждение Вашей головы или лица, используйте защитную маску.



Используйте защитные перчатки, если вы берете в руки острокромочные предметы.



Используйте защитную обувь, если вы обрабатываете или транспортируете тяжелые заготовки.



Используйте защитные наушники, если уровень шума на вашем рабочем месте превышает 80 дБ (A).

Перед началом работы убедитесь, что все предписанные защитные средства тела имеются в наличии на рабочем месте.

ОСТОРОЖНО!



При определенных обстоятельствах загрязненная контактирующая с телом защитная одежда и защитные средства могут вызвать заболевание.

Чистите Вашу защитную одежду и средства

- **после каждого применения,**
- **регулярно раз в неделю.**

1.5 Безопасность во время работы

Мы указываем на конкретные опасности при работах с и на токарно-винторезном станке при описании этих работ..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Перед включением станка убедитесь в том, что вследствие этого

- * **не возникает никакой опасности для людей,**
- * **не повреждаются никакие предметы,**

Соблюдайте следующие правила:

- » Обеспечьте, чтобы Ваша работа никому не наносила вред.
- > Надежно закрепите заготовку перед включением станка.
- » Обратите внимание на максимальный диаметр зажима токарного патрона. И®*
«Зажатие заготовки в токарном патроне» на стр. 17
- > Используйте защитные очки.
- > Не удаляйте образующуюся стружку рукой; используйте для этого специальную щетку и / или крючок.
- > Ставьте токарные резцы правильно и с минимальным вылетом.

- > Выключайте станок перед измерениями заготовки.
- » При монтаже, работе, техобслуживании и ремонте станка безусловно выполняйте все требования этого Руководства по эксплуатации.
- > Запрещена работа на станке в состоянии, снижающем концентрацию внимания - например, под влиянием медикаментов.
- > Соблюдайте требования техники безопасности.
- » При выключении станка дождитесь его полной остановки.
- > Используйте предписанные защитную одежду и средства. Работайте в плотно прилегающей одежде, при необходимости одевайте сетку для волос.

1.5.1

Отключение и остановка станка

Перед началом техобслуживания и профилактических и ремонтных работ вытащите штекер питания из сети и убедитесь в полной остановке станка.



2

Монтаж



ИНФОРМАЦИЯ

Токарно-винторезный станок поставляется в собранном виде. После получения станка незамедлительно проверьте станок на наличие возможных повреждений, комплектность и ослабление крепежных винтов.

2.1

Комплект поставки

Проверьте комплектность станка согласно прилагающемуся комплектовочному листу.

2.2

Хранение



ВНИМАНИЕ!

При ненадлежащем хранении могут повреждаться или разрушаться важные детали станка. Храните упакованный или уже распакованный станок только при указанных условиях окружающей среды.

Проконсультируйтесь с фирмой Optimum Maschinen GmbH в случае, если станок или его части более 3 месяцев хранились в условиях, отличных от указанных.

2.3

Установка

2.3.1

Требования к месту установки

Обеспечьте соответствие помещения, в котором устанавливается станок, принятым у Вас правилам техники безопасности.

Не ограничивайте пространство, в котором производится работа на станке, его техобслуживание и ремонт.

2.3.2

Строповка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При строповке, транспортировке и установке станка будьте внимательны и осмотрительны.

Обратите внимание на вес станка! Он составляет 45 кг!



Используйте защитную обувь.

- » Пропустите стропы вокруг станины токарно-винторезного станка.
- » Надежно закрепите заднюю бабку прежде чем транспортировать станок.
- > Обратите внимание на то, что стропы не должны повреждать детали станка и его лакокрасочное покрытие.

2.3.3

Установка

- > Проверьте подставку, на которую устанавливается станок, на горизонтальность в двух перпендикулярных направлениях с помощью уровня.

Обратите внимание на вес!

Обратите внимание, что транспортное средство и подставка, на которую устанавливается станок, должны быть рассчитаны на его вес.

- > Установите токарно-винторезный станок на подставку.

Закрепление станка

- » Закрепите станок и поддон для стружки на подставке с помощью предусмотренных для этого сквозных отверстий станины (2 отверстия).

@
o
S



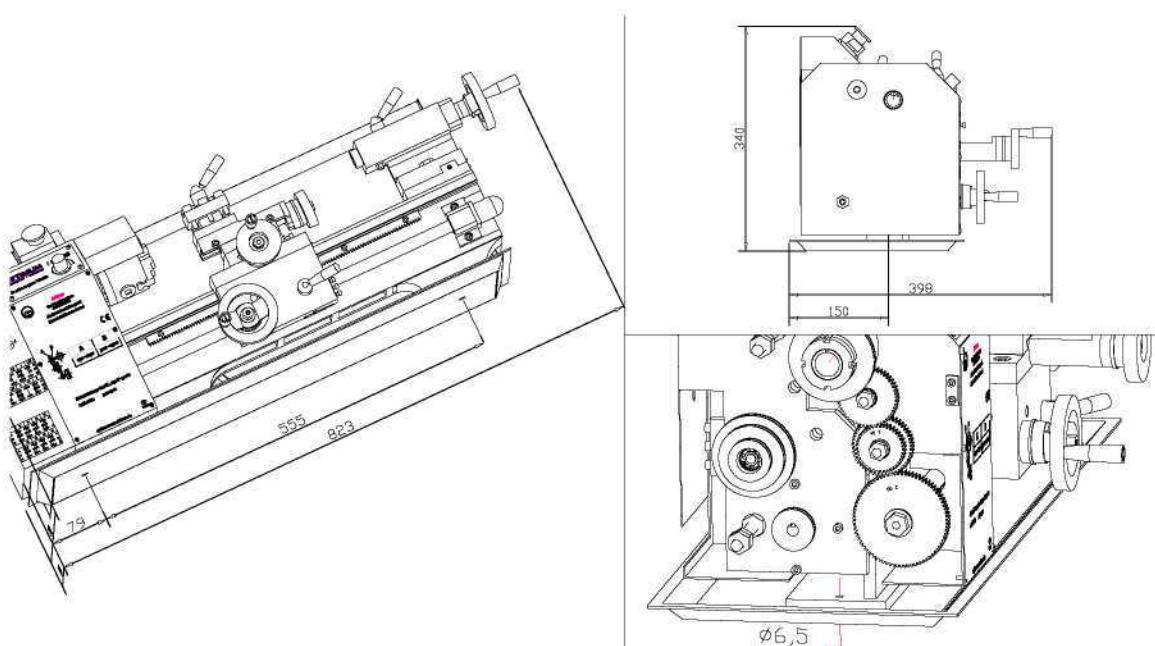


Рис.2-1: Габаритные размеры

**ВНИМАНИЕ!**

Недостаточная жесткость подставки ведет к суперпозиции вибраций станка и подставки (на его собственных частотах). Критическое число оборотов с недопустимо большими вибрациями достигается при недостаточной жесткости совокупной системы очень быстро, что ведет к резкому снижению качества обработки.

2.4 Запуск в эксплуатацию

2.4.1 Очистка и смазка

Очистите станок

- > После установки станка удалите с его неокрашенных частей антикоррозийное покрытие. Мы рекомендуем использовать для этого керосин.
- > Не используйте никакие растворители или другие чистящие средства, которые могут разъедать поверхность металла. Обратите внимание на данные и указания изготовителя чистящего средства.
- > После окончания очистки смажьте все неокрашенные поверхности тонким слоем машинного масла.

Проверьте функционирование подвижных частей

- > Смажьте станок согласно схеме смазки. пз= „Проверка и техобслуживание“ на стр. 28
- > Испытайте все движущиеся части на плавность и легкость перемещения.
- > Проверьте надежность затяжки крепежных болтов токарного патрона.
- > Закрепите заготовку в токарном патроне и проверьте надежность ее зажатия кулачками перед включением станка.

Обратите внимание на правильность под-


- > Подсоедините кабель электропитания к электросети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не стойте перед токарным патроном при первом включении станка.



2.4.2 Опциональные дополнительные принадлежности

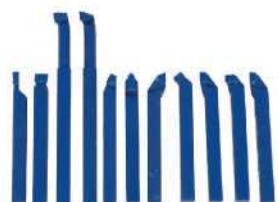Наименование:	Номер артикула
Четырехкулакковый токарный патрон 100 мм (требуется установочный фланец)	344 0711
Установочный фланец 100 мм	344 0312
Планшайба	344 0295
	
Подвижный люнет	344 0293
Неподвижный люнет	344 0294
Набор цанг 1-16 мм, 15 шт., ER 25	344 1109
	
Цанговый патрон ER 25	344 0305
	
Быстросменный резцодержатель AA	338 4311
EinzelstahlhalterWAAD	338 4312
Набор резцов со сменными твердосплавными пластинами, державка 10 мм, 7шт	344 1111
	
Набор резцов с твердосплавными пластинами, державка 8 мм, 11 шт	344 1008
	

3 Обслуживание

3.1 Безопасность

При эксплуатации станка обязательно должны выполняться следующие требования:

- О Техническое состояние станка безупречно.
- О Станок используется по своему назначению.
- О Соблюдаются требования Руководства по эксплуатации.



При появлении дефектов устраняйте их незамедлительно. Остановите станок при сбоях в его работе, этим Вы избежите возможных неприятных последствий. Обеспечьте невозможность неумышленного или некомпетентного запуска станка.

Сразу сообщайте обо всех опасных ситуациях ответственным лицам.

3.2 Основные узлы и органы управления

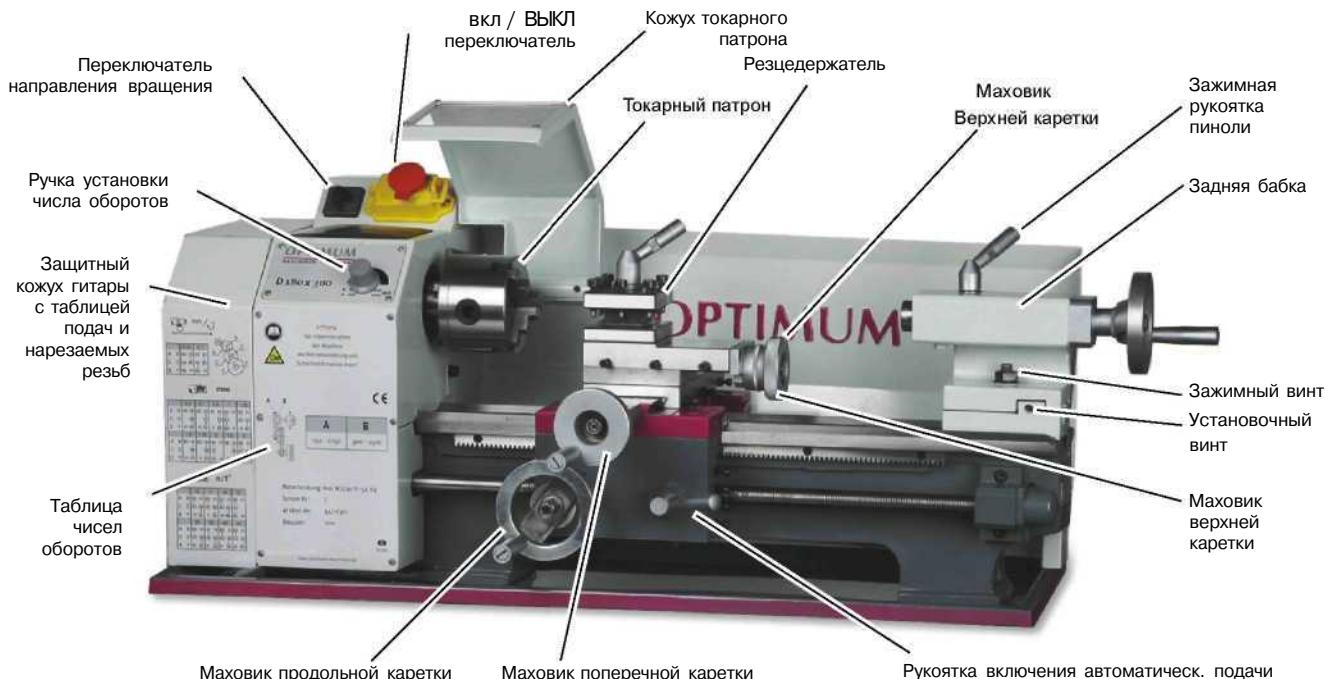


Рис.3-1: OPTI D180x300 VARIO

3.3 Токарные резцы

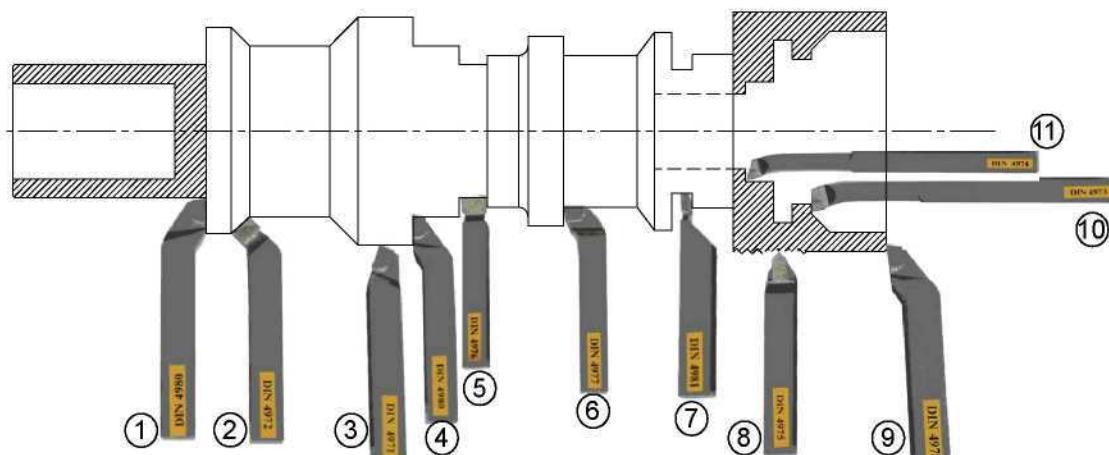


Рис.3-2: Токарные резцы

Ном.	Тип резца	Обозначение
(1)	Проходной упорный резец	DIN 4980
(2)	Проходной отогнутый резец	DIN 4972
(3)	Прямой проходной резец	DIN 4971
(4)	Проходной упорный резец	DIN 4980
(5)	Отрезной резец	DIN 4976
(6)	Abgesetzter Stirndrehmeißel	DIN 4977
(7)	Канавочный резец	DIN 4981
(8)	Островершинный резец	DIN 4975
(9)	Торцовочный резец	DIN 4978
(10)	Расточкой резец	DIN 4973
(11)	Подрезной расточкой резец	DIN 4974
без рис.	Резец для нарезания наружной резьбы	DIN 282
без рис.	Резец для нарезания внутренней резьбы	DIN 283

3.3.1

Углы токарного резца

Величины углов токарного резца имеют решающее значение для производительности, скорости точения и качества обработанной поверхности. Правильный подбор углов является необходимым условием получения хороших результатов работы.

**ВНИМАНИЕ!**

Обратите внимание на указания в руководстве по эксплуатации заточного станка, на котором производится заточка резцов.

Быстрорежущая сталь			Твердый сплав			Материал
Задний угол α	Угол заострения ρ	Передний угол γ	Задний угол α	Угол заострения ρ	Передний угол γ	
6° - 10°	75° - 84°	0° - 5°	6° - 10°	77° - 84°	0° - 5°	цветные металлы, CuZn -сплавы, твердые чугуны, G-SnCu -сплавы, хрупкие CuZn -сплавы
6° - 8°	68° - 70°	14°	4° - 6°	72° - 76°	10° - 12°	стали прочностью до 700 Н/мм ² , мягкие чугуны
8°	67°	15°	6° - 8°	68° - 72°	12° - 14°	хром-никелевые стали
8°	62° - 67°	15° - 20°	4° - 6°	66° - 72°	14° - 18°	стали прочностью до 600 Н/мм ²
6°	66° - 74°	10° - 18°	5°	70° - 75°	10° - 15°	твёрдые Al- и Mg-сплавы
bis 14°	51° - 61°	15° - 25°	10°	60° - 62°	18° - 20°	медь и CuSn-сплавы
6° - 8°	52° - 66°	18° - 30°	6° - 8°	57° - 69°	15° - 25°	поковки
bis 10°	35° - 40°	bis 40°	8°	47° - 52°	30° - 35°	Al и мягкие Al-сплавы
-	-	-	4° - 6°	94° - 96°	-10°	закаленная сталь

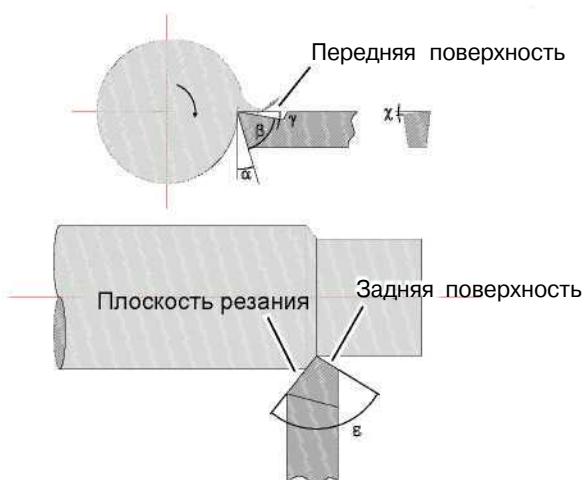


Рис.3-3: Углы токарного резца

3.4 Установка инструмента

Закрепите токарный резец в резцодержатель.

Токарный резец должен быть установлен с минимально возможным вылетом и жестко закреплен для уверенного и надежного сопротивления влиянию на него сил резания, возникающих при съеме стружки.



ИНФОРМАЦИЯ

Разница высот опорной поверхности резцодержателя и линии центров составляет 10 мм.

Токарный резец должен устанавливаться строго перпендикулярно к оси заготовки. При установке под углом резец будет врезаться в заготовку.



Правильно устанавливайте токарный резец по высоте. Для определения необходимой высоты используйте установленный в заднюю бабку центроискатель.

В случае необходимости подкладывайте под токарный резец тонкие стальные пластины.

При поперечном точении (подрезке) резец должен устанавливаться строго по линии центров. Поперечным точением получают поверхности, перпендикулярные осям заготовки. При этом различают подрезку торцов, отрезку и снятие фасок.



Рис. 3-4: Установка токарного резца

3.5 Зажатие заготовки в токарном патроне

При ненадлежащем закреплении заготовки в токарном патроне имеется опасность разрушения заготовки или излома кулачков под действием центробежных сил. Нижеследующие примеры иллюстрируют некоторые из опасных ситуаций.


Заготовка должна закрепляться на токарно-винторезном станке твердо и надежно. При этом сила зажима должна соизмеряться таким образом, чтобы, обеспечив надежный зажим, никоим образом не деформировать заготовку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Не устанавливайте в токарный патрон заготовки, превышающие максимально допустимый диаметр зажима. В этом случае сила зажима кулачков патрона слишком мала, чтобы обеспечить надежный зажим. Заготовка может вылететь из патрона.

неправильно

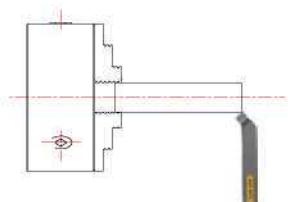


Слишком короткий зажатый конец, слишком длинный свободный конец.


правильно

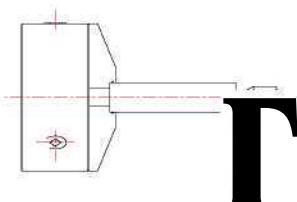


Используйте дополнительную заднюю опору.

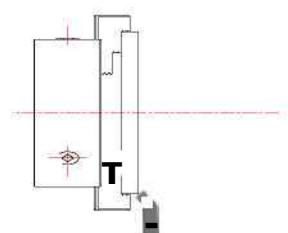


Слишком большой диаметр заготовки.

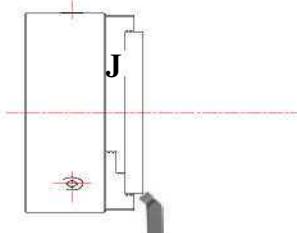


Используйте токарный станок больших размеров.

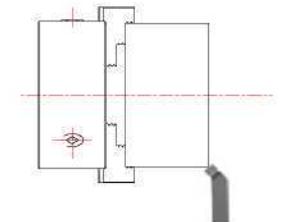


Слишком тяжелая заготовка с слишком малым зажатым концом.

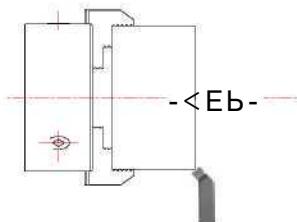

Использование дополнительной задней опоры и специальных кулачков.
Если специальных кулачков для данного патрона нет, используйте токарный станок большего размера.

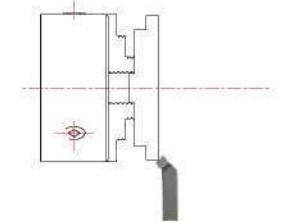

Слишком малый диаметр зажима.

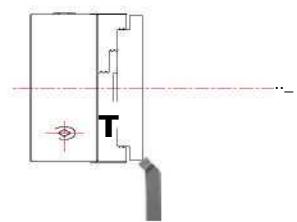

Зажимайте заготовку на большем диаметре.

3.5.1 Замена кулачков токарного патрона

Кулачки и токарный патрон имеют числовое обозначение. Устанавливайте кулачки в токарный патрон в правильной позиции и последовательности.

После замены кулачков проверьте правильность их установки.

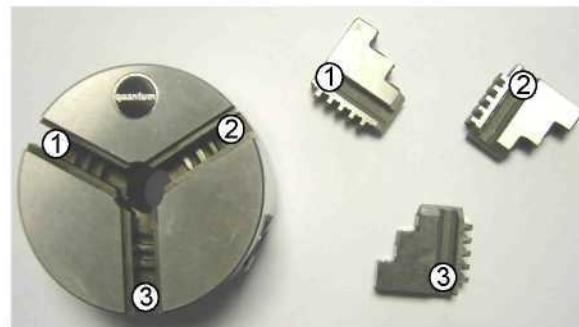


Рис. 3-5: Токарный патрон / кулачки

3.5.2 Присоединительная поверхности шпинделя

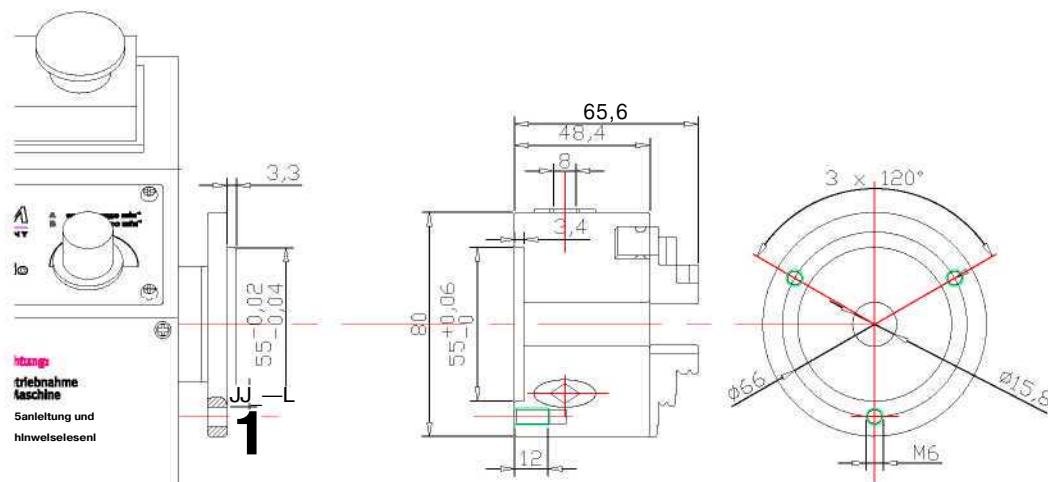


Рис.3-6: Фланец шпинделя

Для установки четырехкулачкового патрона quantum требуется фланец патрона.

гз= „Опциональные дополнительные принадлежности“ на стр. 12



ВНИМАНИЕ!

При демонтаже зажимного устройства заготовки возможно повреждение его или направляющих станины. Для предотвращения этого при съеме зажимного устройства поместите под него деревянную опору или другой предназначенный для этого предмет.

- > Отсоедините станок от электропитания.
- » Заблокируйте шпиндель от вращения, например с помощью рычага. Обратите внимание, что станина при этом не должна повреждаться.
- » Отпустите для снятия зажимного устройства заготовки (на рисунке - трехкулачковый патрон) 3 гайки на фланце патрона.
- > Снимите зажимное устройство заготовки вперед, по направлению к задней бабке.
- » Ускорьте съем зажимного устройства заготовки - в случае необходимости - легкими ударами резинового молотка.

3.6 Включение и выключение станка



ОПАСНОСТЬ!

**Перед включением станка проверьте, не включен ли режим нарезания резьбы.
(Рис.3-16: „Выключенная автом. подача“ на стр. 25)**

При активированном режиме нарезания резьбы и включенной автоматической подаче продольная каретка суппорта передвигается с высокой скоростью.



ВНИМАНИЕ!

Перед включением станка поверните ручку установки числа оборотов в положение, соответствующее минимальному числу оборотов. При включении станка сразу на максимальных оборотах может быть повреждена электроника станка.

Включение станка производится переключателем ВКЛ / ВЫКЛ. При этом переключатель направления вращения должен находиться в позиции "R" (правое) или "L" (левое).

3.6.1 Переключатель направления вращения станка

Ручка направления вращения осуществляет выбор направления вращения станка (правое или левое).

- О Положение "R" выбирает правое вращение. Токарный патрон вращается против часовой стрелки.
- О Положение "L" выбирает левое вращение. Левое вращение используется, например, для обратного хода при нарезании резьбы плашками и метчиками. В положении "0" двигатель отключен.



ВНИМАНИЕ!

Смену направления вращения станка осуществляйте только после его полной остановки. При смене направления вращения во время работы станок отключится.

3.7 Установка числа оборотов

Бесступенчатая регулировка числа оборотов производится с помощью вращения ручки установки числа оборотов на лицевой панели станка.




Для изменения диапазона числа оборотов необходимо изменить положение зубчатого приводного ремня на шкивах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед снятием кожуха передней бабки отключите станок от электропитания.

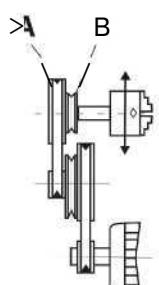

A	B
150 -1250	300 - 2500

Рис.3-7: Установка числа оборотов

3.7.1

Изменение диапазона числа оборотов



- > Вытащите вилку кабеля электропитания станка из розетки электросети.
- > Снимите кожух передней бабки.
- > Отпустите зажимную гайку промежуточного шкива с помощью гаечного ключа 14 мм.
- » Поверните винт с внутренним шестигранником внутрь, натяжение ремней ослабнет.
- > Установите зубчатый ремень в требуемое положение.
- > Произведите натяжение приводных ремней в противоположной последовательности. Зубчатый приводной ремень натянут правильно, если его можно продавить пальцем в перпендикулярном направлении примерно на 3 мм.

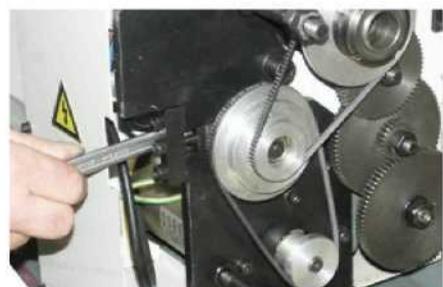


Рис. 3-8: Изменение положения приводного ремня

3.8

Точение коротких конусов

Точение коротких конусов происходит с помощью поворота верхней каретки суппорта на требуемый угол.

- > Отпустите зажимные винты.
- > Поверните верхнюю каретку на требуемый угол.
- » Закрепите верхнюю каретку зажимными винтами.
- > Зажмите продольную каретку.

Зажимные винты



(Рис. 3-12: „Стопорный винт продольной каретки суппорта” на стр. 22)

Рис. 3-9: Точение конусов

3.9

Точение длинных конусов

Поперечное смещение задней бабки дает возможность точения длинных конических поверхностей.

- > Отпустите зажимную гайку.
- » Отпустите зажимные винты примерно на 2 оборота.



Рис.3-10: Задняя бабка

- О Отпуская один и затягивая другой установочные винты, приведите заднюю бабку в требуемое положение. Величину смещения можно контролировать по шкале на торце задней бабки.
- > Затяните зажимные винты, затем оба установочных винта (передний и задний).
Затяните до упора зажимную гайку.

**ВНИМАНИЕ!**

Проверяйте зажим задней бабки и ее пиноли при работе в центрах!

Предохранительный винт в задней части станины станка всегда держите завинченным, чтобы избежать непреднамеренного съезжания задней бабки со станины станка.

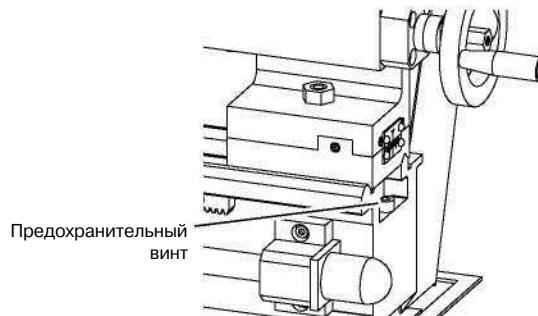


Рис.3-11: Станина

Точение конусов с помощью верхней каретки суппорта

Устанавливаемый угол


(α)

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{C}{2}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2xL}$$

Конусность(С)

$$\hookrightarrow \frac{D-d}{2xL}$$

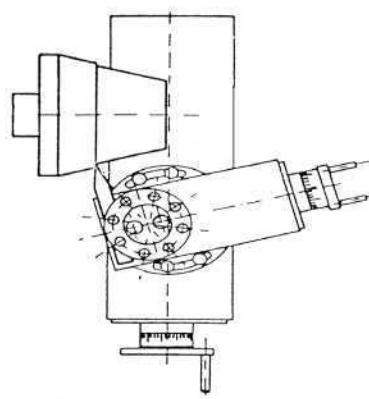

D = больший диаметр конуса

l = длина конуса (от D до d)

d = меньший диаметр конуса

a = угол конуса

Пример: Для точения конуса с конусностью C = 1:10 требуется установить угол:

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{C}{2} = \frac{1}{2 \times 10} = 0,05$$

$$\frac{\alpha}{2} = 5,717^\circ - 5^\circ 43'$$

Точение конусов с помощью смещения задней бабки

(VR)

Смещение задней
бабки


$$V_R = f x L_w$$

$$v_R = \frac{D-d}{2xL} x L_w$$

(VR_{max})

макс. смещение задней
бабки

$$V_{R\max} = \frac{1}{50} x L_w$$

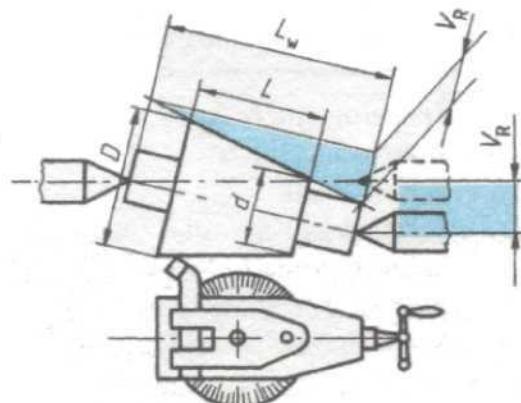

C = конусность

L = длина конуса

D = больший диаметр конуса

d = меньший диаметр конуса

Lw = длина заготовки

Пример: Для точения конуса с D = 30 мм, d = 20 мм, L = 100 мм и Lw = 450 мм требуется установить следующее поперечное смещение задней бабки:

$$v_R = \frac{D-d}{2xL} x L_w = \frac{(30-20) \text{ mm}}{2x100 \text{ mm}} x 450 \text{ mm} = 7,5 \text{ mm}$$

$$V_{R\max} = \frac{1}{50} x L_w = 9 \text{ mm}$$

3.10

Поперечное точение и отрезка

При поперечном точении и отрезке резец перемещается перпендикулярно оси вращения шпинделя. Подача происходит вручную вращением маховичка поперечной каретки суппорта. Установка глубины резания производится с помощью продольной или верхней каретки суппорта.

Силы резания при поперечном точении могут перемещать продольную каретку суппорта вдоль оси шпинделя. Зафиксируйте продольную каретку суппорта стопорным винтом.

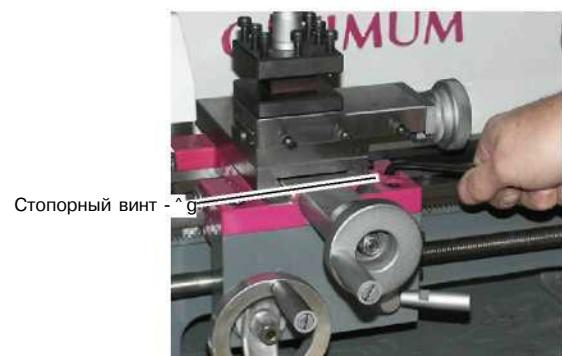


Рис. 3-12: Стопорный винт продольной
каретки суппорта

3.11 Нарезание резьбы

3.11.1 Автоматическое нарезание резьбы

**УКАЗАНИЕ!**

Нарезание резьбы резцом или нарезание резьбы плашками и метчиками требует от оператора хорошего владения станком и достаточного опыта.

Пример нарезания наружной резьбы:

- О Диаметр заготовки должен соответствовать шагу нарезаемой резьбы.
- О Заготовка должна иметь фаску в начале резьбового участка и выточку для сбега резьбы в конце.
- О Число оборотов должно быть возможно малым.
- О Толжны быть установлены соответствующие шагу резьбы сменные шестерни.
- О Резец для нарезания резьбы должен абсолютно точно соответствовать профилю нарезаемой резьбы и быть установленным точно по центру под прямым углом.
- О Маточная гайка во время нарезания резьбы должна находиться в зацеплении, положение рукоятки выбора типа резьбы - нижнее.
- О Нарезание резьбы выполняется за несколько операций, при этом после окончания процесса резец (с поперечной кареткой суппорта) должен быть полностью выведен из резьбы.
- О Обратный ход включается при сцепленной маточной гайке рукояткой переключения направления вращения.
- О Выключите станок и установите резьбонарезной резец на малую глубину врезания с помощью поперечной каретки суппорта. *Gewindefreistich*

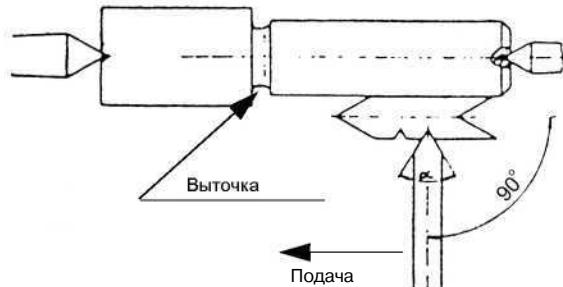


Рис.3-13: Схема нарезания резьбы

- О Перед каждым проходом смещайте резец примерно на 0,1 мм соответственно вправо или влево с помощью верхней салазки суппорта. Вследствии этого резец при каждом проходе будет резать только одной боковой кромкой. После достижения полной высоты профиля резьбы вам не потребуются дополнительные проходы.

3.12 Установка подачи и шага нарезаемой резьбы

Для установки требуемой величины подачи или шага нарезаемых резьб требуется установить сменные шестерни согласно таблице на станке.

Пример:

Шаг резьбы 1,25 мм			
A	B	50	H
C	D	40	50
E	F	H	80

- О Зубчатое колесо шпинделя 40 зубьев в зацеплении с зубчатым колесом А
- О Зубчатое колесо А в зацеплении с зубчатым колесом С
- О Зубчатое колесо D в зацеплении с зубчатым колесом F
- О Н обозначает отсутствующее колесо (втулку). Вместо втулки можно также использовать малое колесо, не входящее в зацепление с другими колесами.

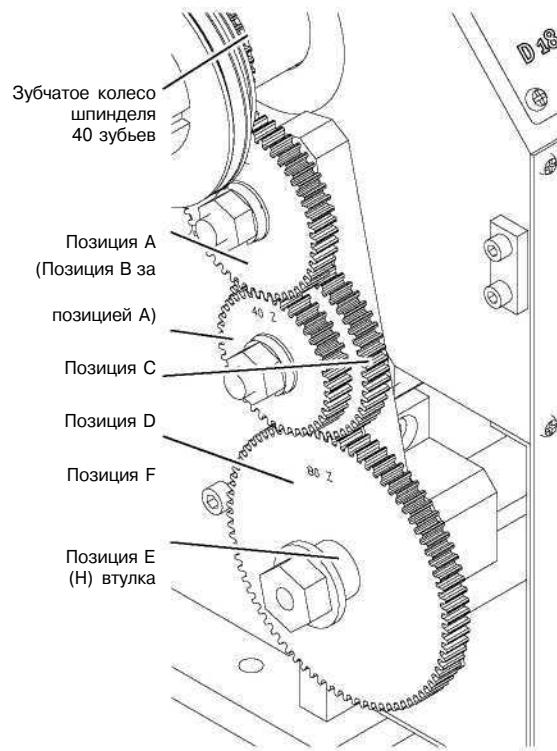


Рис. 3-14: Положение колес для шага 1,25мм

Пример передаточного отношения: i

Шаг резьбы ходового винта составляет 2 мм.

Пример шага резьбы 1,25 мм:

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{2} \times \frac{x_1}{x_2} = \frac{1}{2} \times \frac{40}{20} = 2$$

$$i = \frac{40 \times 50 \times 50}{50 \times 40 \times 80} = 125 \text{ mm}$$

Пример шага резьбы 0,75 мм:

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{2} \times \frac{x_1}{x_2} = \frac{1}{2} \times \frac{40}{20} = 2$$

$$i = \frac{40 \times 45 \times 40}{60 \times 40 \times 80} = 0,75$$

Шаг резьбы 0,75 мм			
A	B	60	45
C	D		40
E	F	H	80

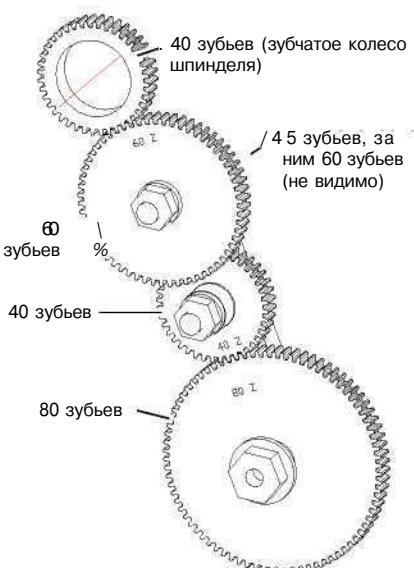


Рис. 3-15: Положение колес для шага 0,75мм

- О Зубчатое колесо шпинделя 40 зубьев в зацеплении с зубчатым колесом А
- О Зубчатое колесо В в зацеплении с зубчатым колесом D
- О Зубчатое колесо D в зацеплении с зубчатым колесом F



ИНФОРМАЦИЯ

Метрические резьбы указываются как шаг резьбы. В примере выше продольная каретка суппорта перемещается на 1,25 мм за один оборот шпинделя. Дюймовая резьба указывается как количество полных витков резьбы (ниток) на дюйме длины. Один дюйм имеет длину 25,4 мм.

3.12.1 Включение подачи



ОСТОРОЖНО!

При включении токарного станка на высоких оборотах и с включенной автоматической подачей продольная каретка суппорта передвигается с высокой скоростью.

Рукоятка
включения
автоматической
подачи в
положении ВЫКЛ

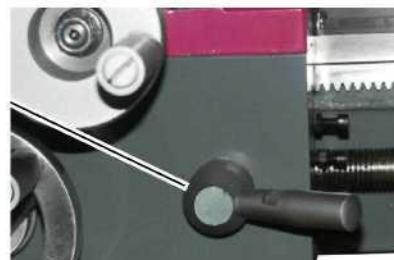


Рис.3-16: Выключеная автом. подача



ОСТОРОЖНО!

Например, при включении токарного станка с установленным шагом резьбы 1,25 мм и частотой вращения шпинделя 2500 мин⁻¹, скорость перемещения продольной каретки суппорта составит 52 мм в секунду.

Нарезание резьб всегда производится на минимальных оборотах шпинделя.

Рукоятка
включения
автоматической
подачи в
положении ВКЛ

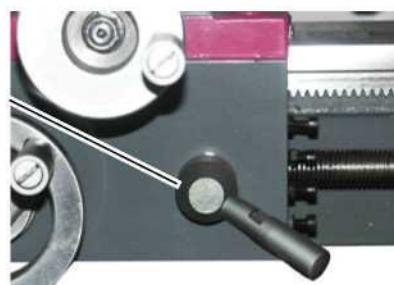


Рис.3-17: Включеная автом. подача

3.13 Общие указания по работе

3.13.1 Охлаждение зоны резания

При резании режущая кромка инструмента сильно нагревается.


Поэтому желательно использовать охлаждение зоны резания. Охлаждение зоны резания специально предназначеннной системой подачи СОЖ улучшит качество обработки и значительно продлит жизнь инструменту.



ИНФОРМАЦИЯ

В качестве СОЖ рекомендуется использовать водорастворимую, не наносящую вред окружающей среде эмульсию, которая может быть сдана продавцу для утилизации.

Обратите внимание на то, что вся использованная СОЖ должна собираться. Соблюдайте указания изготовителя по ее утилизации.

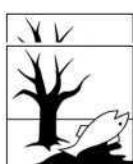

4 Скорость резания

4.1 Выбор скорости резания

На оптимальную величину скорости резания влияет большое количество самых разных факторов, полностью учесть которые в таблицах "правильных" скоростей резания невозможно.

К таблицам рекомендуемых скоростей резания следует относиться с большой осторожностью, так как они справедливы только для определенных конкретных условий. К тому же часто данные приводятся для обработки с использованием охлаждения зоны резания. Таблицы рекомендуемых значений производителей режущих материалов, например данные фирмы Фридрих Крупп, Эссен, должны оцениваться с учетом этих факторов.

Φ_{c60} означает скорость резания при времени стойкости резца 60 мин. Аналогично, Φ_{c240} соответственно для 240 мин. При выборе скорости резания Φ_c выбирают для простых, легко заменяемых токарных резцов; Φ_{c240} для наборов простых инструментов с взаимной зависимостью; Φ_{c480} для сложных инструментов, замена которых требует длительного времени из-за взаимной зависимости и высокой точности инструментов. Выбор равных значений имеет преимущество в упрощении поддержания исправности инструмента.

Общее соображение: высокие скорости резания дают выигрыш во времени, низкие скорости резания дают более экономически выгодную стружку скола.

4.2 Факторы, влияющие на скорость резания

Φ_c = скорость резания [м/мин]

t = стойкость резца [мин]

Стойкость резца t это время работы резца в минутах до появления необходимости его перезаточки. Она имеет важное экономическое значение. При обработке одного и того же материала t тем меньше, чем больше Φ_c , например только несколько минут при $\Phi_c = 2000$ м/мин. Для обеспечения равного t при обработке разных материалов, требуются различные Φ_c . Все данные в таблице ниже приведены для определенных постоянных параметров режима резания (материал, инструмент и прочее). При изменении хотя бы одного параметра для обеспечения равного t также должна изменяться и Φ_c . Поэтому без учета параметров режима резания приведенная далее таблица не имеет смысла.

4.3 Таблица режимов резания

Значения скорости резания S_c в м/мин при точении быстрорежущими (SS) и твердосплавными резцами. (Выборка из VDF 8799, Gebr. Boehringer GmbH, Göppingen)

Материал	Предел прочности на растяжение R_m N/mm ²	Материал резущей кромки ³⁾	Подача f в мм/об и угол установки резца $kK^1)^2)$																												
			0,063			0,1			0,16			0,25			0,4			0,63			1			1,6			2,5				
			45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°					
St 34; St 37; C22; St142	bis 500	SS							50	40	34,5	25	35,5	28	35,5	28	22,4	28	22,4	18	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10		
		210	250	236	224	224	212	100	100	140	10	10	140	100	362	250	140	140	12	125	125	118	112	112	106	100					
St 50; C 35	500... 600	SS							45	35,5	28	35,5	28	22,4	28	22,4	18	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8		
		010	224	212	100	100			100	170	100	100	9590	1220	1220	132	125	125	118	112	112	106	100	100	95	90					
St 60; C45	600... 700	SS							35,5	28	22,4	28	22,4	18	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8	10	8	6,3		
		210	212	200	190	190	10	170	170	10	10	10	140	132	132	125	118	118	112	106	106	100	95								
St 70; C60	700... 850	SS							28	22,4	18	25	20	16	12,5	16	12,5	16	10	12,5	10	8	10	8	6,3	8	6,3	5			
		610	180	170	10	10	9590	140	140	132	132	125	125	118	112	106	100	95	95	90	85	85	80	75							
Mn-; CrNi-, CrMo- и т.п. легированная сталь	700... 850	SS							25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8	11	9	7	9	7	5,6	7,5	6	4,5		
		610	180	170	10	10	9590	140	140	132	132	125	125	118	112	106	100	95	95	90	85	85	80	75							
	850... 1000	SS							20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8	10	8	6,3	8	6,3	5	7,1	5,6	4,5	5,6	4,5	3,6		
		P10	140	132	125	125	118	112	140	95	90	90	85	80	71	67	63	63	60	56	56	53	50								
Нержавеющая сталь	600..700	SS							14	11	9	11	9	7	9	7	5,6	7	5,6	4,5	5,6	4,5	3,6	4,5	3,6	2,8	3,6	2,8	2,2		
		P10	80	75	71	71	67	63	63	60	56	56	53	50	50	47,5	45	45	42,5	40	33,5	33,5	31,5								
Инструментальная сталь	1500.. 1800	SS							9	7	5,6	5,6	4,5	3,6	4	3,2	2,5														
		P10	45	42,5	40	40	37,5	35,5	35,5	35,5	31,5	28	26,5	25	25	23,4	22	22	21	20	18	17	16								
Мп - твердые сплавы		SS							45	35,5	28	35,5	28	25	25	25	20	20	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10		
		P10	33,5	33,5	31,5	31,5	30	28	28	26,5	25	22	21	20	20	19	18	18	17	16											
Чугун-45	300..500	SS							45	35,5	28	35,5	28	25	31,5	25	20	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10			
		P10	150	140	132	118	112	106	106	100	95	95	90	85	85	80	75	75	71	67	67	63	60								
Чугун-52	500..700	SS							28	28	18	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8	11	9	7	9	7	5,6		
		P10	106	1010	95	95	90	85	85	80	75	75	71	67	67	63	60	56	53	53	50	47,5									
Чугун-15	HB..2000	SS							45	40	31,5	31,5	28	22	22	20	16	18	16	12,5	12,5	11	9	11	10	8	9	8	6,3		
		K20	125	118	112	112	106	106	100	95	95	90	85	85	80	75	75	71	67	67	63	60									
Чугун-25	HB 2000..2500	SS							28	25	20	20	18	14	14	12,5	10	11	10	8	9	8	6,3	7,5	6,7	5,3	6	5,3	4,25		
		KIO	95	90	85	85	80	75	75	71	67	67	63	60	60	56	53	53	50	47,5	47,5	45	42,5	42,5	40	37,5					
GTS-35 GTW-40		SS							37,5	33,5	33,5	28	26,5	25	22	21	20	18	17	16	12,5	12,5	12	11	11	10	9	8,5	8		
		KIO/PIO	95	90	85	85	80	75	75	71	67	67	63	60	60	56	53	53	50	47,5	47,5	45	42,5	42,5	40	37,5					
Твердые сплавы	RC420..570	KIO	19	18	17	17	16	15	15	14	13,2	13,2	12,5	11,8	11,8	11,2	10,6	10,6	10	9,5	9	8,5	8	8	7,5	7,1					
		SS							53	50	47,5	47,5	,5	42,5	42,5	40	47,5	47,5	47,5	47,5	26,5	31,5	30	28	28	26,5	25	23,6	22,4		
Бронзовые литье DIN 1705		K 20	315	300	280	280	265	1530	1530	236	224	224	212	200	200	160	280	280	170	160	160	150	140	140	132	125					
		K 20	425	400	375	400	375	375	375	315	375	315	300	300	280	265	265	250	236	236	224	236	224								
Медное литье DIN 1705		SS							75	71	67	63	60	56	50	47,5	,5	40	47,5	47,5	31,5	30	28	28	26,5	25	25	23,6	22,4		
		K 20	425	400	375	400	375	375	375	315	375	315	300	300	280	265	265	250	236	236	224	236	224								
Латунь DIN 1709	800.. 1200	SS							112	106	10	90	85	80	67	23	60	50	47,5	,5	47,5	33,5	33,5	26,5	25	23,6					
		K 20	500	475	450	475	450	425	450	425	450	450	375	35	35	535	315	353	315	300	300	280	265	280	265	250					
Al-литье DIN 1725	300..420	SS							125	118	112	100	95	85	75	71	67	56	53	50	42,5	40	37,5	31,5	30	28	25	23,6	22,4		
		K 20	250	236	224	224	212	250	250	250	250	250	250	10	10	140	10	10	950	90	90	850	800	800	750	710	710	630	600	560	
Mg-сплавы DIN 1729		SS							850	80	750	80	750	710	750	710	670	670	630	670	500	530	500	530	500	530	500	530	500	475	
		K 20	1600	1500	1400	1320	1250	1250	1180	1320	1320	1320	3060	150	150	150	150	150	150	90	90	850	800	800	750	710	710	630	600	560	

- 1) Значения указаны для глубины резания до 2,24 мм. Свыше 2,24 мм до 7,1 мм значения уменьшаются по 1 ступени ряда R10, примерно на 20%. Свыше 7,1 мм до 22,4 мм значения уменьшаются по 1 ступени ряда R5, примерно на 40%.
 - 2) Значение % при наличии на заготовке корки, окалины, посторонних включений снижается на 30 50 %.
 - 3) Время стойкости т для твердого сплава Р10, КЮ, К20 = 240 мин; для быстрорежущей стали SS = 60 min.

5

Уход

В этой главе Вы найдете важные сведения по

- О проверке
- О техобслуживанию
- О ремонту

токарно-винторезного станка.



ВНИМАНИЕ!

Регулярный, квалифицированно выполняемый уход за станком является важным условием для

- * безопасности станка в эксплуатации,
- * безотказной работы станка,
- * долгого срока службы токарно-винторезного станка и
- * высокого качества производимой Вами продукции.

В безупречном состоянии должно содержаться также и оборудование других производителей.

5.1

Безопасность



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Последствиями ненадлежащим образом выполненного техобслуживания и ремонтных работ могут быть:

- самые тяжелые травмы обслуживающего персонала,
- повреждение токарно-винторезного станка.




Работы со станком может проводить только квалифицированный персонал.

5.2


Проверка и техобслуживание

Разновидность и степень износа зависит в большей степени от особенностей эксплуатации и производственных условий. Поэтому все указанные интервалы действительны только для соответственно утвержденных условий.

Периодичность	Где?	Что?	Как?
еженедельно	Станина	Смазка	<ul style="list-style-type: none">• Смажьте все неокрашенные поверхности кислото-составом несодеряющими машинным маслом. в®* „Смазочные материалы” на стр. 39
	Передняя бабка	Проверка	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте натяжение приводных ремней. (Рис.3-8: „Изменение положения приводного ремня” на стр. 20)
		Смазка	<ul style="list-style-type: none">• Смажьте сменные шестерни и ходовой винт пластичной смазкой.

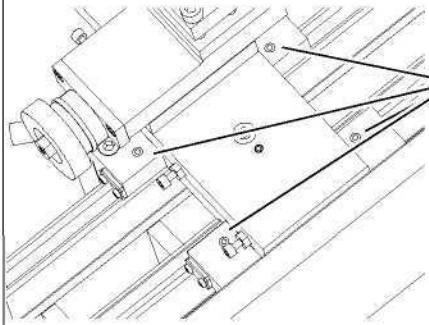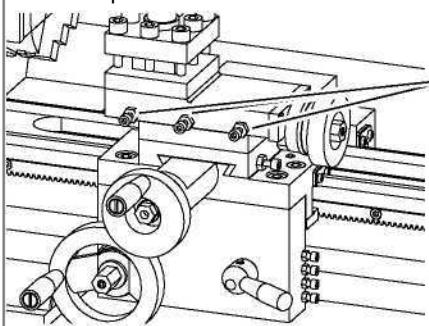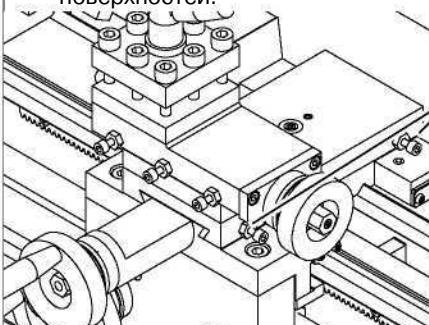Периодичность	Где?	Что?	Как?
еженедельно	одолельная к ФТЗОУП IZ	Смазка	<ul style="list-style-type: none"> Смажьте все смазочные ниппели продольной каретки суппорта.  <p>Рис.5-1: Продольная каретка</p>
раз в 6 месяцев	нек. б.к.а. Н.Ф. а.	Проверка	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте целостность и износ приводных ремней
По требованию	всехнчая з. фтка суппо та	Регулировка	<ul style="list-style-type: none"> Произведите регулировку зазора направляющих поверхностей.  <p>Рис.5-2: Суппорт</p>
По требованию	оае ечнзю: Гафткю оул о та	Регулировка	<ul style="list-style-type: none"> Произведите регулировку зазора направляющих поверхностей.  <p>Рис.5-3: Супорт</p>

Периодичность	Где?	Что?	Как?
По требованию	заготовка одно из ходовой гайки попадающей в зону суппорта	Регулировка	<ul style="list-style-type: none"> Произведите регулировку зазора направляющих поверхностей. <p>Рис. 5-4: Суппорт без фартука</p> <p>Рис. 5-5: Суппорт, вид сзади</p>
По требованию	маточная гайка	Регулировка	<ul style="list-style-type: none"> Резьбовой штифт регулирует зазор ходовой гайки. Регулируйте его только на небольшую величину. Большой зазор приводит к усиленному износу ходовой гайки и ходового винта поперечной каретки суппорта <p>Рис. 5-6: Суппорт</p>
По требованию	маточная гайка	Регулировка	<ul style="list-style-type: none"> Произведите регулировку зазора маточной гайки. <p>Рис. 5-7: Фартук</p>

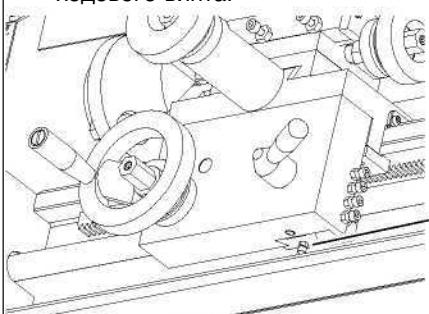Периодичность	Где?	Что?	Как?
По требованию	Маточная гайка	Регулировка	<ul style="list-style-type: none"> Произведите регулировку зазора между половинами маточной гайки в закрытом состоянии. Установка слишком большого или слишком маленького зазора приводит к усиленному износу маточной гайки и ходового винта.  <p>Рис.5-8: Фартук</p>



ИНФОРМАЦИЯ!

Опорные подшипники шпинделя не требуют смазки при техобслуживании станка.

5.3 Ремонт

Вызывайте для ремонта техника обслуживания потребителей фирмы Optimum Maschinen GmbH, или присылайте станок нам.

Если ремонт производят ваш собственный персонал, он должен строго соблюдать требования данного руководства по эксплуатации.

Фирма Optimum Maschinen GmbH не несет никакой ответственности за убытки, возникшие вследствие невнимания по отношению к этому Руководству по эксплуатации.

Используйте для ремонта только исправный и предназначенный для этого инструмент и оригинальные запасные части Optimum Maschinen GmbH, полностью соответствующие конструкции станка.

5.4 Передняя бабка и привод

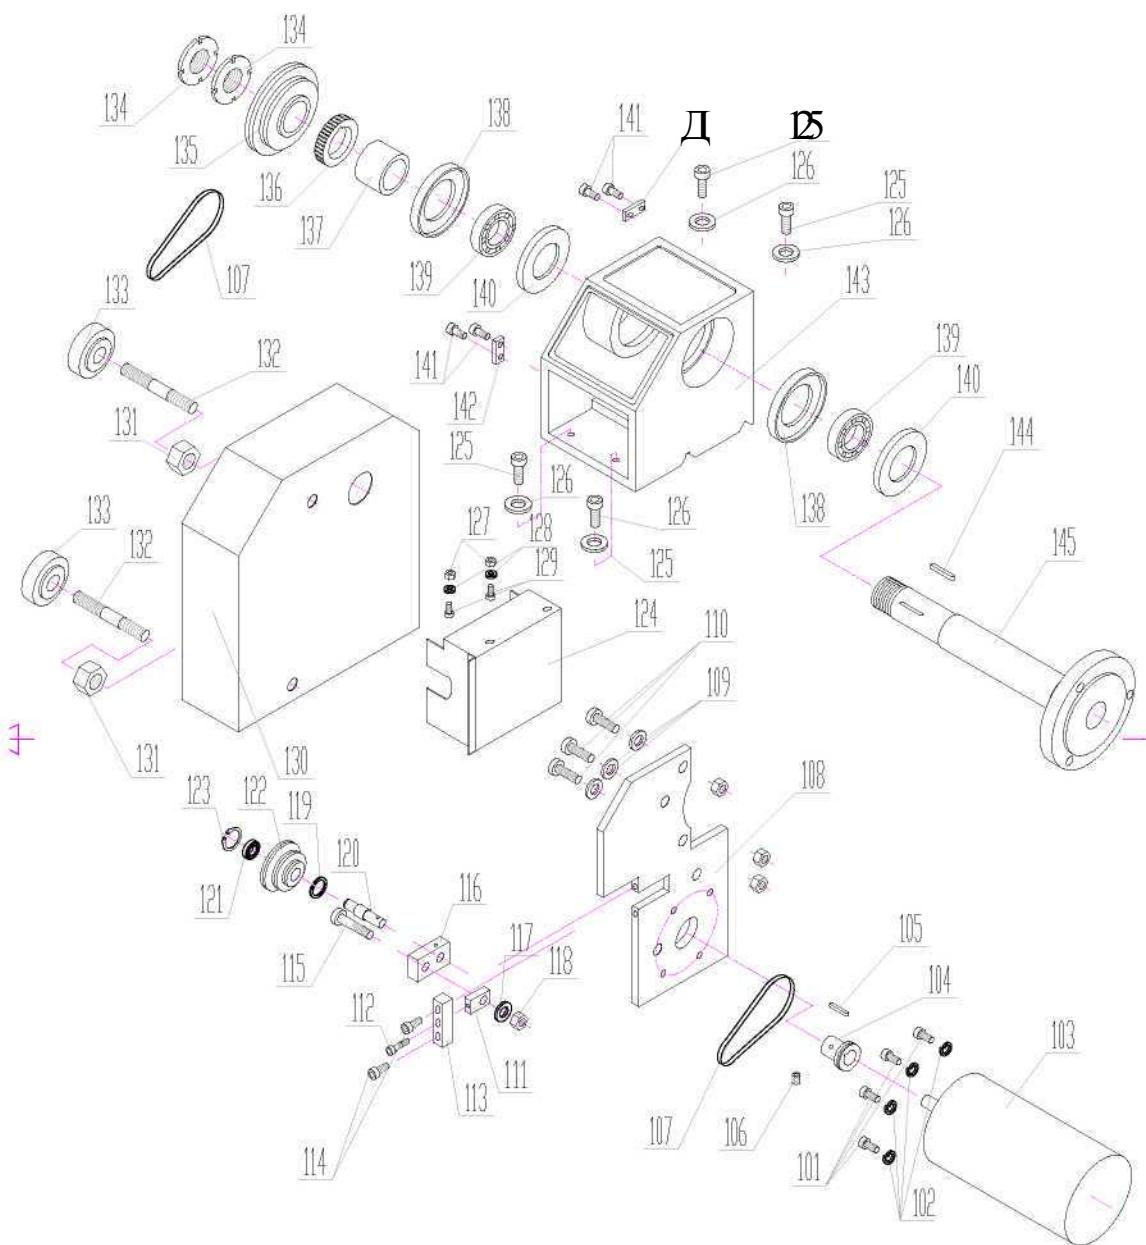


Рис.5-9: Передняя бабка и привод

5.5

Суппорт

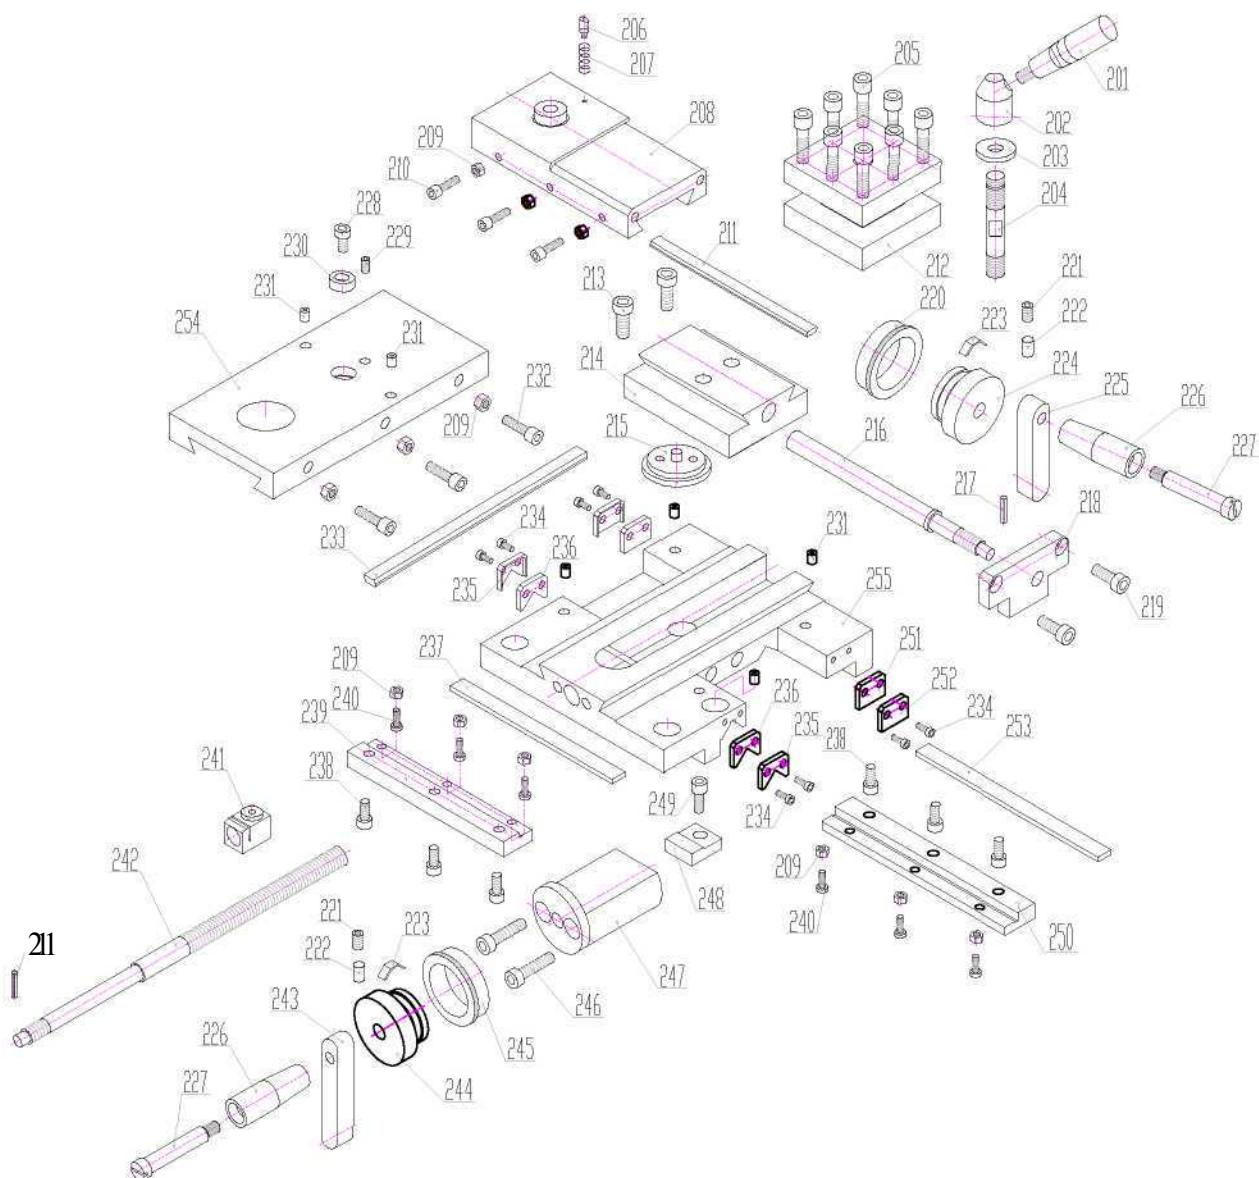


Рис.5-10: Супорт

5.6 Фартук

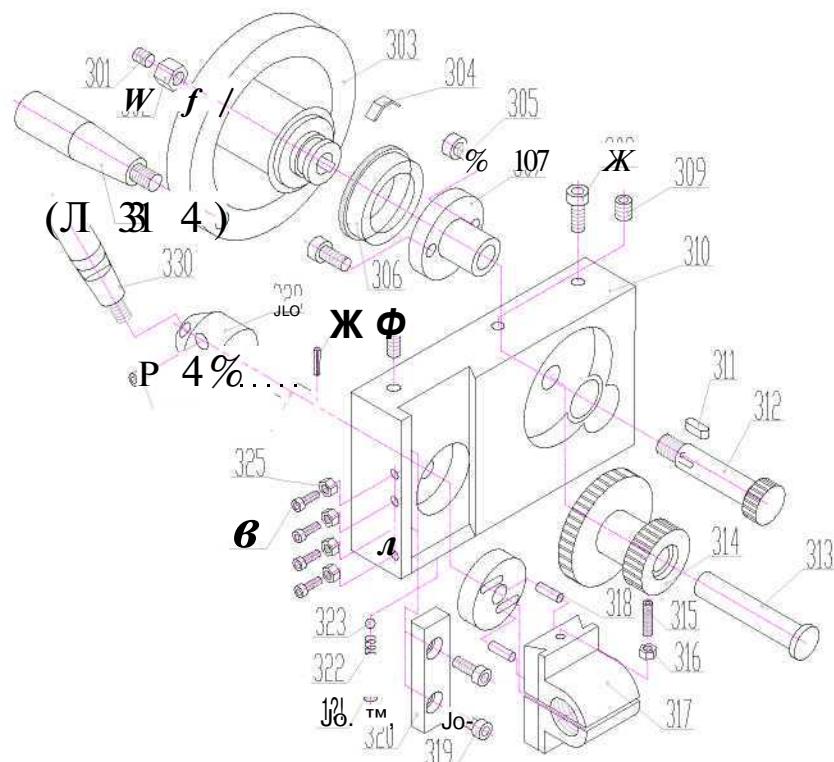


Рис.5-11: Фартук

5.7 Станина

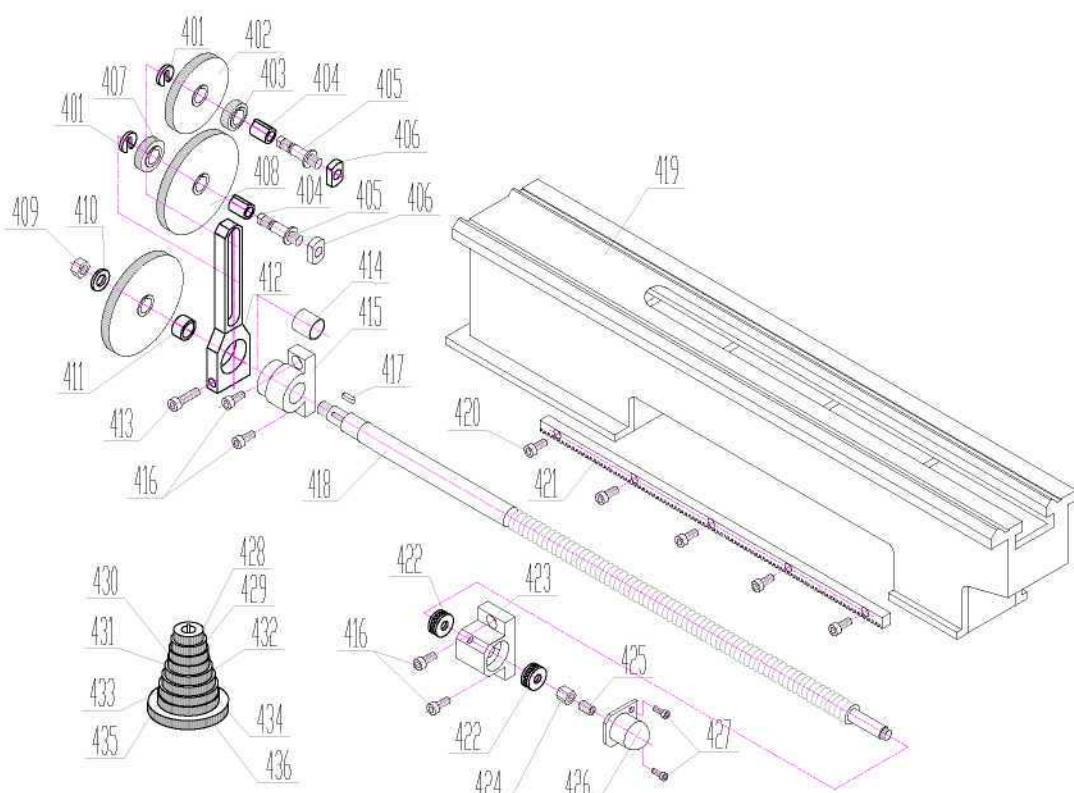


Рис.5-12: Станина

5.8

Задняя бабка

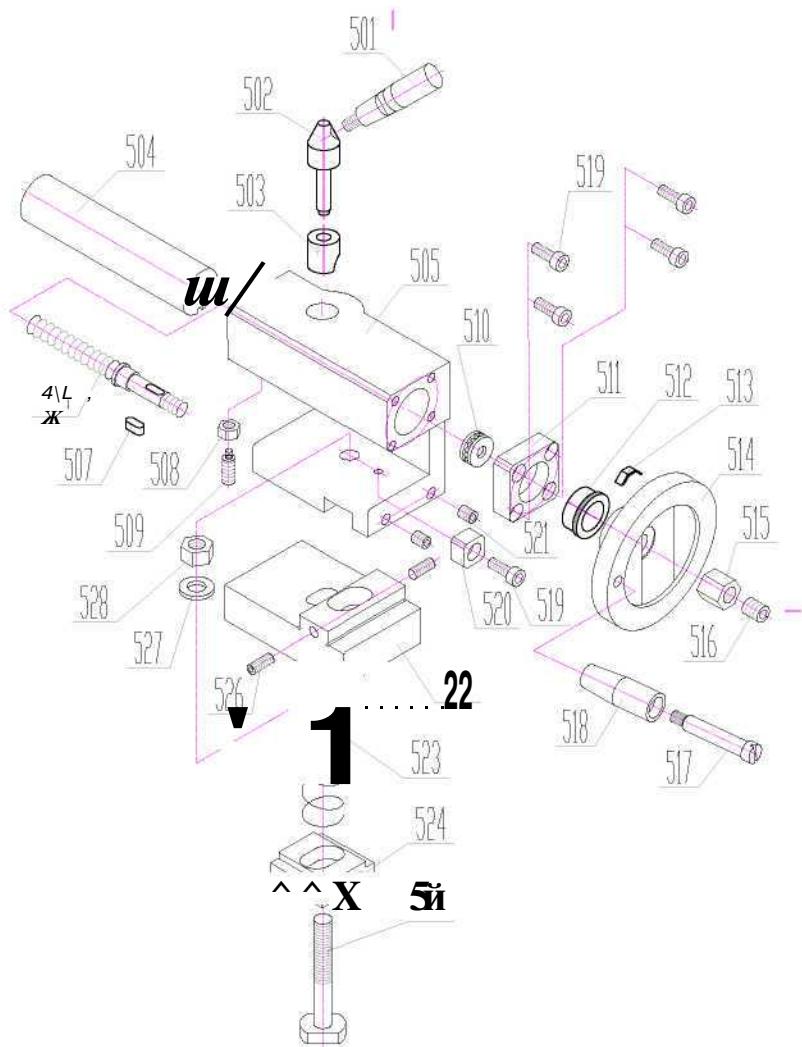


Рис.5-13: Задняя бабка

5.8.1 Перечень деталей

Поз.	Наименование	Размер	Номер артикула	Количество			
101	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M5x25	GB70-85	4	140	Крышка подшипника	D180-01-09 2
102	Кольцевая пружина DIN 127	5	GB93-87	4	141	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M4x 10 GB70-85 4
103	Электродвигатель		DQ-33	1	142	Прижим	D180-01-12 2
104	Шкив двигателя		D180-01-01	1	143	Корпус передней бабки	D180-01-11 1
105	Пружина	DIN 6885-A4x4x20	GB1095-1979	1	144	Пружины	DIN 6885-A3x3x15 GB1095-1979 1
106	Резьбовой штифт DIN 915	M6x8	GB80-85	1	145	Шпиндель	D180-01-10 1
107	Зубчатый ремень Gates 5M-365			2	201	Рукоятка	D180-02-10 1
108	Кронштейн гитары		D180-01-02	1	202	Гайка	D180-02-09 1
109	Шайба	8	GB97.1-85	3	203	Шайба	D180-02-08 1
110	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M8x20	GB70-85	3	204	Шпилька	D180-02-32 1
111	Камень		D180-01-16	1	205	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M6x25 GB/T85-1988 8
112	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M6x30	GB70-85	1	206	Фиксатор	D180-02-18 1
113	Серьга		D180-01-14	1	207	Пружина	05§10§ 01 GB/T2089-1994 1
114	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M6x20	GB70-85	2	208	Верхняя каретка	D180-02-06 1
115	Ось		D180-01-15-01	1	209	Гайка	M4 GB6170-86 1
116	Кронштейн		D180-01-15-02	1	210	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M4x14 GB70-85 3
116-1	Установочный штифт	4x22		1	211	Регулировочная планка	D180-02-19 1
117	Шайба	8	GB96-85	1	212	Резцедержатель	D180-02-07 1
118	Шестигранная гайка	M8	GB6170-86	3	213	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M6x30 GB70-85 2
119	Защитное кольцо	DIN 471-8 x0.8	GB893.1-86	1	214	Салазка	D180-02-04 1
120	Вал		D180-01-15-03	1	215	Кольцо	D180-02-24 1
121	Подшипник	608-RZ	GB/T276-1994	2	216	Ходовой винт	D180-02-05 1
122	Шкив		D180-01-03	1	217	Зажимный штифт	3x12 GB879-88 2
123	Защитное кольцо	DIN 471-22x1	GB894.1-86	1	218	Кронштейн	D180-02-12 1
124	Корпус		D180-01-13	1	219	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M5x 12 GB70-85 2
125	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M8*25	GB93-87	4	220	Лимб	D180-02-13 1
126	Шайба	8	GB70-85	4	221	Резьбовой штифт DIN 915	M6x6 GB/T77-85 2
127	Гайка	M5	GB6170-86	2	222	Штифт	CQ6128-355 2
128	Шайба	5	GB97.1-85	2	223	Пружина	CQ6125-04022 2
129	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M5x25	GB70-85	2	224	Корпус	D180-02-21 2
130	Кожух гитары		D180-01-06	1	225	Рукоятка	D180-02-34 1
131	Гайка	M10	GB6170-86	2	226	Втулка рукоятки	CQ6125-06027 2
132	Шпилька	M10*80	GB/T897-1988	2	227	Болт	CQ6125-06027A 2
133	Гайка	M10	GB/T806-1988	2	228	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M4*8 GB70-85 1
134	Гайка	DIN 1804-M27x1-w	GB812-88	2	229	Резьбовой штифт DIN 914	M5x 10 GB78-85 1
135	Шкив		D180-01-04	1	230	Втулка	D180-02-17 1
136	Зубчатое колесо	(Z=40)	D180-01-05	1	231	Смазочный ниппель	D=6mm GB1155-89 6
137	Прижимная втулка		D180-01-07	1	232	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M4x20 GB70-85 3
138	Крышка подшипника		D180-01-08	2	233	Регулировочная планка	D180-02-11 1
139	Подшипник	30206/P5	GB/T297-1994	2	234	Винт	M3x8 GB818-85 8
					235	Держатель передней щетки	D180-02-31 2
					236	Передняя щетка	D180-02-31/1 2
					237	Регулировочная планка	D180-02-26 1
					238	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M5x10 GB70-85 6
					239	Направляющая	D180-02-25 1

240	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M4x 10	GB70-85	6
241	Ходовая гайка		D180-02-16	1
242	Ходовой винт		D180-02-15	1
243	Рукоятка		D180-02-33	1
244	Шайба		D180-02-21	1
245	Лимб		D180-02-22	1
246	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M6x50	GB70-85	2
247	Корпус		D180-02-23	1
248	Прижим		D180-02-01	1
249	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M8x25	GB70-85	1
250	Направляющая		D180-02-28	1
251	Задняя щетка		D180-02-30	2
252	Держатель задней щетки		D180-02-31	2
253	Регулировочная планка		D180-02-27	1
254	Поперечная каретка		D180-02-03	1
255	Салазка		D180-02-02	1
301	Резьбовой штифт DIN 914	M8x8	GB77-85	1
302	Гайка	M8 H=16mm	D180-02-19	1
303	Маховик		D180-03-07	1
304	Пружины		CQ6125-04022	1
305	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M5x10	GB70-85	2
306	Лимб		D180-03-09	1
307	Кронштейн		D180-03-10	1
308	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M8x25	GB70-85	2
309	Резьбовой штифт DIN 914	M5x8	GB77-85	1
310	Фартук		D180-03-06	1
311	Пружины	DIN 6885-A3x3x8	GB/T1096-79	1
312	Зубчатый вал	14 зубьев, модуль 1	D180-03-11	1
313	Вал		D180-03-12	1
314	Зубчатое колесо 44/21 зубьев	Модуль 1/1,25	D180-03-08	1
315	Резьбовой штифт DIN 914	M4x35	GB77-85	1
316	Гайка	M4	GB6170-85	1
317	Маточная гайка		D180-03-01	1
318	Установочный штифт	04 x 10	GB119-86	2
319	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M4x10	GB70-85	2
320	Регулировочная планка маточной гайки		D180-03-02	1
321	Резьбовой штифт DIN 913	M6*8	GB77-85	1
322	Пружины	00.6x 03.5x12	GB2089-80	1
323	Стальной шарик	0 4.5	GB308-89	1
324	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M4x12	GB70-85	4
325	Гайка	M4	GB6170-86	4
326	Вал		D180-03-04	1
327	Зажимный штифт DIN 1481	3x30	GB879-86	1
328	Корпус рукоятки		D180-03-05	1
329	Резьбовой штифт DIN 914	M5x6	GB78-85	1

330	Рукоятка		D180-02-10	1
331	Рукоятка маховика		CQ6125-06027/ 06027A	1
401	Шайба		D180-04-05-01A	2
402	Зубчатое колесо	Z=60	D180-04-17	1
403	Зубчатое колесо	Z=20	D180-04-07	1
404	Втулка		D180-04-06	2
405	Вал		D180-04-05A	2
406	Камень	M8	D180-04-23	2
407	Зубчатое колесо	Z=24	D180-04-08	1
408	Зубчатое колесо	Z=80	D180-04-19	2
409	Гайка	M10	GB6170-86	1
410	Шайба	10	GB97.1-85	1
411	Втулка		D180-04-03	1
412	Кронштейн		D180-04-04	1
413	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M6x35	GB70-85	1
414	Подшипник		JF?15x20	1
415	Левый кронштейн ходового вала		D180-04-02	1
416	Болт	M6x14	GB70-85	4
417	Пружина	DIN 6885-A3x3x16	GB1096-79	1
418	Ходовой вал		D180-04-21	1
419	Станина		D180-04-01	1
420	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M4x12	GB70-85	5
421	Зубчатая рейка		D180-04-20	1
422	Подшипник	51100	GB/T301-1995	2
423	Правый кронштейн ходового вала		D180-04-22	1
424	Гайка		D180-02-19	1
425	Резьбовой штифт DIN 915	M8x6	GB77-85	1
426	Кожух		D180-04-24	1
427	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M4x10	GB70-85	2
428	Зубчатое колесо	Z=25	D180-04-09	1
429	Зубчатое колесо	Z=30	D180-04-10	1
430	Зубчатое колесо	Z=33	D180-04-11	1
431	Зубчатое колесо	Z=35	D180-04-12	1
432	Зубчатое колесо	Z=40	D180-04-13	1
433	Зубчатое колесо	Z=45	D180-04-14	1
434	Зубчатое колесо	Z=50	D180-04-15	1
435	Зубчатое колесо	Z=52	D180-04-16	1
436	Зубчатое колесо	Z=66	D180-04-18	1
501	Зажимная рукоятка		D180-02-10	1
502	Зажимный винт		D180-05-09	1
503	Сухарь		D180-05-10	1
504	Пиноль		D180-05-04	1
505	Корпус		D180-05-03	1
506	Ходовой винт		D180-05-05	1
507	Пружина	DIN 6885-A3x3x8	GB/T1096-79	1
508	Гайка	M6	GB/T6172-86	1
509	Резьбовой штифт DIN 915	M6x14	GB/T79-85	1
510	Подшипник	51100	GB/T301-199	1
511	Кронштейн		D180-05-06	1
512	Лимб		D180-05-07	1
513	Пружина		CQ6125-04022	1
514	Маховик		D180-05-08	1
515	Гайка	M8 H=16mm	D180-02-20	1
516	Резьбовой штифт DIN 914	M8x6	GB77-85	1
517	Втулка		CQ6125-06027A	1
518	Втулка рукоятки		CQ6125-06027	1

519	Винт со внутренним шестигранником DIN 912	M5x12	GB/T70-85	5
520	Камень		D180-05-11	1
521	Резьбовой штифт DIN 915	M6x12	GB/T77-85	2
522	Салазка		D180-05-02	1
523	Пружина	1Ч12ЧL	GB/T2089-80	1
524	Прижимная планка		D180-05-01	1
525	Болт DIN 931	M10x70	GB/T5782-86	1
526	Резьбовой штифт DIN 915	M6x16	GB/T77-85	2
527	Шайба	10	GB/T97.1-85	1
528	Гайка	М10	GB/T6170-86	1
без рисунка	Защитное ограждение			
	Поддон для стружки			
	Резиновый коврик для инструмента			
	Таблица нарезаемых резьб			
	Шкала регулятора числа оборотов			
	Регулятор числа оборотов			
	Плата управления			
	Переключатель направления вращения шпинделя			
	Выключатель станка			
	Защитное ограждение токарного патрона			
	Токарный патрон			
	Ключ токарного патрона			

6**Технические характеристики**

Следующие характеристики являются утвержденными Изготовителем параметрами станка.

6.1 Электрические характеристики

Потребляемая мощность	220 В; 600 Вт ~50Гц Ч
-----------------------	-----------------------

6.2 Механические характеристики

Высота центров [мм]	90
Макс. диаметр обработки [мм]	180
Макс. диаметр обработки над суппортом [мм]	110
Расстояние между центрами [мм]	300
1 ступень. Число оборотов шпинделя [мин ⁻¹]	150-1250
2 ступень. Число оборотов шпинделя [мин ⁻¹]	300 - 2500
Фланец шпинделя	№ „Присоединительная поверхности шпинделя“ на стр. 18
Внутренний конус шпинделей	МК3
Диаметр сквозного отверстия трехкулачкового токарного патрона [мм]	16
Перемещение верхней салазки суппорта [мм]	55
Перемещение поперечной салазки суппорта [мм]	75
Внутренний конус пиноли задней бабки	МК2
Перемещение пиноли задней бабки [мм]	65
Автоматическая продольная подача [мм/об]	0,05 и 0,1
Диапазон нарезаемых метрических резьб [мм/об]	0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб [ниток/дюйм]	10 11 14 19 20 22 40 44
Макс. сечение державки резца [мм]	14
Разница высот опорной поверхности резцодержателя и линии центров [мм]	10

6.3 Габаритные размеры

Высота / длина / ширина [мм]	(ИЖ „Габаритные размеры“ на стр. 11)
Полная масса станка [кг]	45

6.4 Смазочные материалы

Неокрашенные поверхности и смазочные ниппели	кислото- смолнесодержащее машинное масло (Mobil-Oil, Fina и др.) Мы рекомендуем оружейное масло.
--	---

6.5 Условия среды

Температура	5-35 °C
Влажность	25 - 80 %

6.6 Уровень шума

Уровень шума станка на холостом ходу не превышает 75 дБ(А).





ИНФОРМАЦИЯ

При установке нескольких станков рядом, уровень шума на рабочем месте может превысить максимально допустимое значение и отрицательно сказаться на состоянии слуха операторов.

Мы рекомендуем использовать защиту органов слуха оператора станка.

7 Устранение неисправностей

7.1 Возможные неисправности токарно-винторезного станка

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Обработанная поверхность слишком груба (высокая шероховатость)	<ul style="list-style-type: none"> Резец затупился Резец вибрирует Слишком большая подача Радиус вершины резца слишком мал 	<ul style="list-style-type: none"> Переточка резца Уменьшить вылет резца Уменьшить величину подачи Увеличить радиус вершины резца
Конусность обработанной заготовки	<ul style="list-style-type: none"> Верхняя каретка суппорта не параллельна оси центров 	<ul style="list-style-type: none"> Выровнять верхнюю каретку суппорта
Вибрация станка	<ul style="list-style-type: none"> Слишком большая подача Разрегулированы подшипники шпинделя 	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшить величину подачи Отрегулировать подшипники шпинделя
Нагрев упорного центра	<ul style="list-style-type: none"> Тепловое расширение заготовки 	<ul style="list-style-type: none"> Ослабить упорный центр задней бабки
Токарный резец быстро изнашивается	<ul style="list-style-type: none"> Окалина на заготовке Слишком большая скорость резания Слишком большая подача Слабое охлаждение 	<ul style="list-style-type: none"> Предварительный съем окалины Уменьшить скорость резания Уменьшить подачу (подача не более 0,5 мм/об) Большее охлаждение
Большой износ задней поверхности резца	<ul style="list-style-type: none"> Задний угол резца слишком мал Резец установлен выше линии центров 	<ul style="list-style-type: none"> Выбор резца с большим задним углом Скорректировать высоту установки резца
Подрыв резца	<ul style="list-style-type: none"> Угол заострения слишком мал (резец перегревается) Дефект резца вследствие неправильного охлаждения Слишком большой радиальный зазор переднего подшипника шпинделя 	<ul style="list-style-type: none"> Выбор резца с большим углом заострения Равномерное охлаждение Регулировка подшипника шпинделя
Брак при нарезании резьбы	<ul style="list-style-type: none"> Неправильная установка или заточка резьбонарезного резца 	<ul style="list-style-type: none"> Правильная установка резца Правильная заточка резца

8 Приложение

8.1 Авторское право

©2004

Эта документация защищена авторским правом. Вследствие этого все права по распространению документации, в частности переводу, перепечатке, копированию текста, передаче по радио, передаче путем ксерокопирования или похожим способом и хранению документации в электронном виде принадлежат фирме OPTIMUM Maschinen GmbH.

Фирма оставляет за собой право в любой момент внести технические изменения.

8.2 Термины / Глоссарий

Термин	Значение
Передняя бабка	Содержит шпиндельный и приводной узлы, а также привод подачи.
Токарный патрон	Служит для закрепления заготовки.
Сверлильный патрон	Служит для установки сверел.
Продольная каретка суппорта	Установлена на станине, служит для продольной подачи инструмента.
Поперечная каретка суппорта	Установлена на продольной каретке, служит для поперечной подачи инструмента.
Верхняя каретка суппорта	Поворотные салазки, установленные на поперечной каретке суппорта.
Конусная оправка	Конус сверла, сверлильного патрона или упорного центра.
Инструмент	Токарный резец, сверло и др.
Заготовка	Обрабатываемый предмет.
Задняя бабка	Подвижная задняя опора заготовки.
Люнет	Подвижная или неподвижная опора для точения тонких заготовок.
Токарный хомутик	Устройство, служащее для передачи вращения заготовке при обработке в центрах

8.4 Сертификат соответствия CE

Производитель: Optimum Maschinen Germany
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Гарантирует настоящим, что продукт,

Тип машины: Токарно-винторезный станок

Наименование машины: OPTI D180 x 300 VARIO

Директивы CE:

Машиностроительные 98/37/EG, Anhang II A

директивы

89/336/EWG

Директивы по 73/23/EWG
электроборудованию

Соответствует указанным выше нормам, включая утвержденные изменения норм на дату подписания.

Гарантируется соответствие следующим специальным нормам:

DIN EN 12840: 06/2001 Безопасность станков, токарно-винторезные станки с ручным управлением, с или без управляющей автоматикой

DIN 45635-1601 09/1978 Измерение уровня шума машин; уровень шума металлообрабатывающих станков, требования к токарно-винторезным станкам.

DIN EN 62079:2001 Составление руководств - структура, содержание и представление
(VDE 0039)
IEC 62079:2001



Thomas Collrep
(Исполнительный Директор)



Kilian Stürmer
(Исполнительный Директор)

Хальштад, 01.11.2001

Обзор токарно-винторезных станков



Модель	D 140x250	D 240x500 G	D 240x500 G Vario	D 280x700G	D 280x700G Vario
Высота центров [мм]	70	125		140	
Макс. диаметр обработки [мм]	140	250		280	
Длина обработки [мм]	250	620		700	
Ширина станины [мм]	70	135		180	
Отверстие шпинделя [мм]	11	26		26	
Конус шпинделя	Морзе 1	Морзе 4		Морзе 4	
Число оборотов [мин ⁻¹]	120 - 3000	125-2000	бесступ. 20 - 2500	150-2000	20 - 2500
Метрическая резьба [мм/об]	0,5-1,5	0,2-3,5(18)		0,2-3,5(18)	
Дюймовая резьба [ниток/дюйм]	-	8 - 56 (21)		8 - 56 (21)	
Конус задней бабки	Морзе 1	Морзе 2		Морзе 2	
Продольная подача [мм/об]	0,05 - 1,5	0,07 - 0,20 (3)		0,07 - 0,3 (3)	
Ход верхней каретки [мм]	40	75		60	
Ход поперечной каретки [мм]	70	110		160	
Ход пиноли [мм]	30	65		100	
Электродвигатель	350 Вт / 220 В ~50 Гц	600 Вт / 220 В ~50 Гц 600 Вт / 380 В ~50 Гц	600 Вт/ 220 В ~50 Гц	750 Вт / 220 В ~50 Гц 750 Вт / 380 В ~50 Гц	750 Вт / 220 В ~50 Гц
Вес станка [кг]	19	125		180	
№ артикула:	342 0251	● 342 5001 (220 В) 342 5003 (380 В)	342 5004	342 7001 (220 В) 342 7003 (380 В)	342 7004

Токарно-винторезные станки Optimum



Модель	D 1325 GH	D 1340 GH	D 1340 GHE	D 1840 TS	D 1860 TS
Высота центров [мм]		165	166	230	230
Длина обработки [мм]	600	1000	1000	1016	1530
Ширина станины [мм]	187		187	300	
Присоединительная поверхность шпинделя	Camlock ASA D 1-4"		CamlockASA D 1-4"		CamlockASA D 1-6"
Конус шпинделя	Морзе 5		Морзе 5		Морзе 6
Число ступеней	8		8		12
Число оборотов [мин ⁻¹]	70 - 2000		70 - 2000		30 - 2000
Отверстие шпинделя [мм]	38		38		60
Ход поперечной каретки [мм]	160		160		230
Ход верхней каретки [мм]	68		68		135
Конус задней бабки	Морзе 3		Морзе 3		Морзе 6
Ход пиноли [мм]	95		114		120
Продольная подача [мм/об]	0,091 - 11		0,052 - 7		0,032 - 14
Поперечная подача [мм/об]	0,013 - 0,690		0,14 - 0,38		0,032 - 0,898
Модульная резьба	0,25 - 3		0,2 - 3		0,4 - 0,7
Дюймовая резьба [ниток/дюйм]	4-112		4-56		2-56
Метрическая резьба [мм/об]	0,25-11		0,4-7		0,4-14
Электродвигатель	1,5 кВт / 380 В ~50 Гц		2,2 кВт / 380 В ~50 Гц		3,75 кВт / 380 В ~50 Гц
Вес станка [кг]	340	395	610	1750	2000
№ артикула:	343 1500	343 2000	343 2500	343 4000	343 4500

Токарно-винторезные станки Quantum



Модель D210x400 D210x400 Vario D 250x400 D 250x400 Vario D 250x550 D 250x550 Vario

Высота центров [мм]	105		125		125	
Макс. диаметр обработки [мм]	210		250		250	
Длина обработки [мм]	400		450		550	
Отверстие шпинделья [мм]	21		21		21	
Конус шпинделя	Морзе 3		Морзе 3		Морзе 3	
Число оборотов [мин ⁻¹]	125-2000	бесступ. 150-2200	125-2000	бесступ. 150-2200	125-2000	бесступ. 150-2200
Метрическая резьба [мм/об]	0,4 - 3		0,4 - 3		0,4 - 3	
Дюймовая резьба [ниток/дюйм]	10 - 44		10 - 44		10-44	
Конус задней бабки	Морзе 2		Морзе 2		Морзе 2	
Продольная подача [мм/об]	0,1 - 0,2		0,4 - 3		0,4 - 3	
Ход верхней каретки [мм]	70		70		70	
Ход поперечной каретки [мм]	110		110		110	
Ход пиноли [мм]	70		70		70	
Электродвигатель	600 Вт / 220 В ~50 Гц		600 Вт/ 220 В/ ~50 Гц 600 Вт/ 380 В/ ~50 Гц	600 Вт/ 220 В/ ~50 Гц	600 Вт/ 220 В/ ~50 Гц 600 Вт/ 380 В/ ~50 Гц	600 Вт/ 220 В/ ~50 Гц
Вес станка [кг]	80		96		125	
№ артикула:	342 0321	342 0324	342 0400 (220 В) 342 0403 (380 В)	342 0405	342 0550 (220 В) 342 0553 (380 В)	342 0555



Модель	D310x910SG (Vario)	D330x1000SG	D360x1000	D420x1000	D460x1000	D460x1500	D460x2000
--------	--------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Высота центров [мм]	155	165	180	210		230	
Макс. диаметр обработки [мм]	310	330	356	420		460	
Длина обработки [мм]	914	1000	1000	1000	1000 мм	1500	2000 мм
Макс. диаметр над суппортом [мм]	178	198	220	255		240.	
Макс. диаметр над выемкой станины [мм]	430	476	516	590		650	
Отверстие шпинделья [мм]	38	38	38	52		58	
Конус шпинделья	Морзе 5	Морзе 5	Морзе 5	Морзе 6		Морзе 6	
Число оборотов [мин⁻¹]	65 - 1800 (10-2500)	70 2000	45 - 1800	45 - 1800		32 - 2000	
Присоединительная поверхность шпинделья	Camlock ASA D 1-4"	Camlock ASA D 1-4"	Camlock ASA D 1 -4"	Camlock ASA D 1-6"		Camlock D 1-6"	
Конус задней бабки	Морзе 3	Морзе 3	Морзе 3	Морзе 4		Морзе 4	
Продольная подача [мм/об]	0,052- 1,392	0,097-2,713	0,043 - 0,653 (42)	0,05-1,7		0,032 - 0,898 (40)	
Поперечная подача [мм/об]	0,011 -0,304	0,033 - 0,933	0,015-0,220(42)	0,025-0,85		0,016-0,449(40)	
Метрическая резьба [мм/об]	0,4-7(26)	0,4-7	0,4 - 7 (37)	0,2-14(39)		0,4-14	
Дюймовая резьба [ниток/дюйм]	4-56	4-56	4 - 56 (28)	72 - 2 (45)		2-56	
Электродвигатель	1,1 кВт/380 В ~50Гц (1,5кВт/380 В ~ 50 Гц)	1,5 кВт / 380 В ~ 50Гц	2,4 кВт / 380 В ~ 50Гц	3,3 кВт / 380 В ~50Гц		5,5 кВт / 380 В ~ 50Гц	
Вес станка [кг]	525	600	880	1550	1700	1950	2400
№ артикула:	340 0911 (340 0915)	340 1000	340 1150	340 1160	340 2100	340 2150	340 2200